
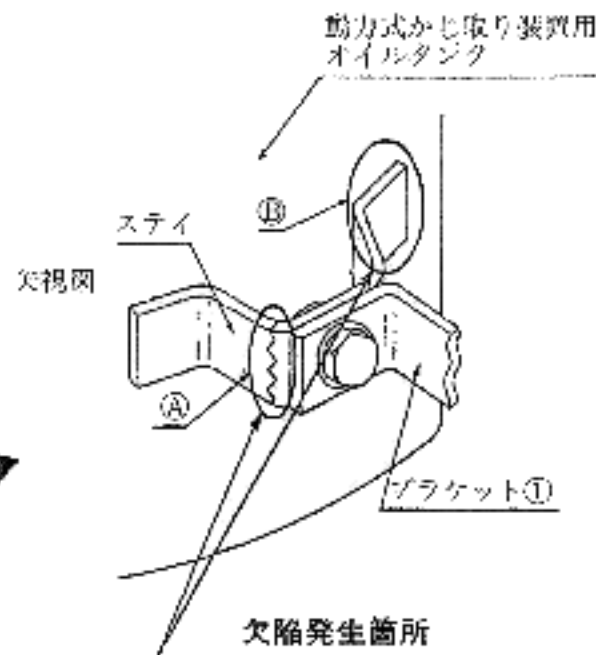


対策箇所説明図①

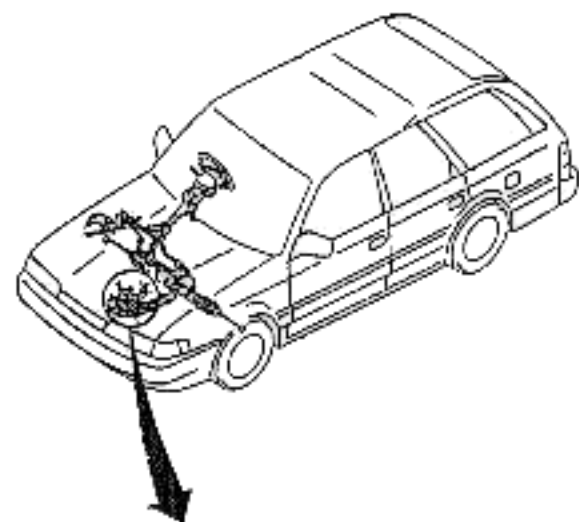

「ステイの強度が不足しているため、
②部が折損し、溶接部③が母材とと
もに割断して、オイルタンクに穴が
あくおそれがある。」

注：[]内は対策部品を示す。

動力式かじ取り装置用
オイルタンク

オイル脈動
緩衝装置

矢視

ブラケット③
オイル脈動緩衝装置
保持金具

ブラケット①

ブラケット②

【油圧パイプ支持金具】

油圧パイプ

動力式かじ取り装置用
油圧ポンプ

ステイ

対策前

オイル脈動
緩衝装置

ブラケット③

ブラケット①

ブラケット②

対策後

対策内容

「全車両、ブラケット①、②を取り外すとと
もに、ブラケット③の材質を変更する。」