
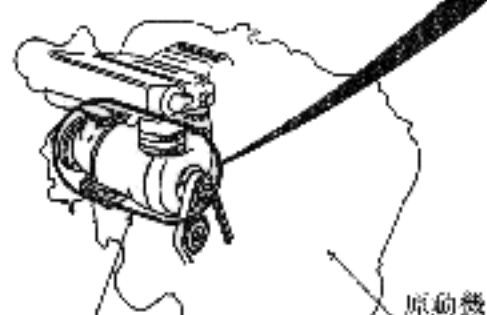



## 対策箇所説明図②

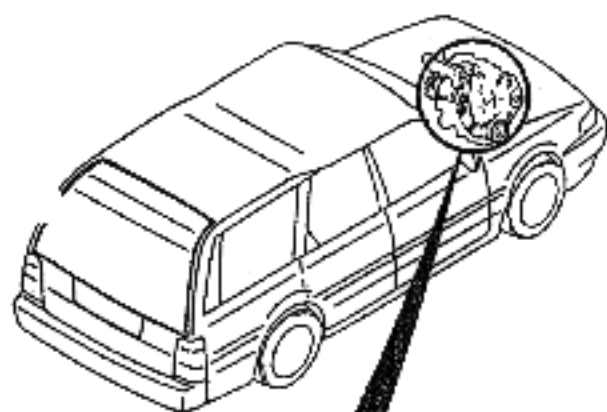


PWS

「プレッシャーウェーブ」  
スーパーチャージャー

注：□内は交換部品を示す。

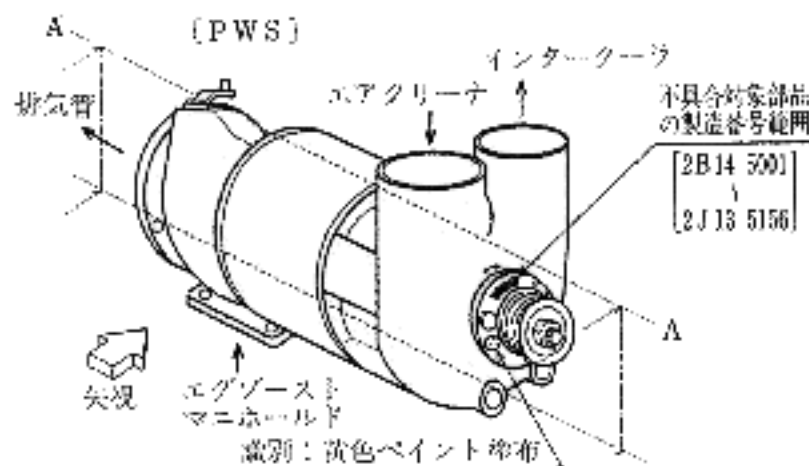

〔A-A断面矢視図〕

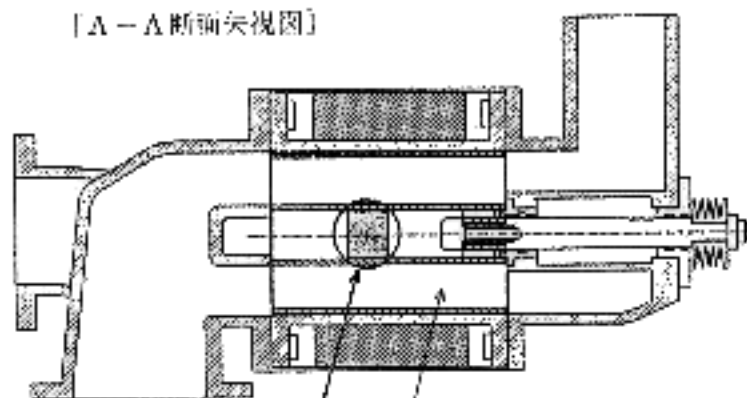


欠陥発生箇所

「遮熱栓の強度が不足しているため、ローターの遠心力により、遮熱栓が破損するものがある。」


〔遮熱栓〕

対策前

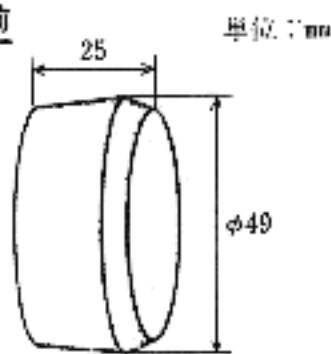

〔セラミックファイバー製〕

対策後

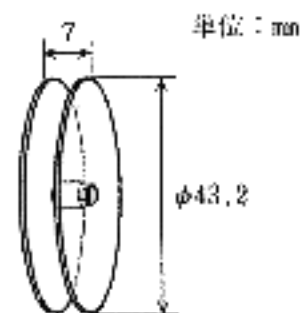

〔鉄製〕

対策内容

〔遮熱栓を鉄製とする。〕