


対策箇所説明図


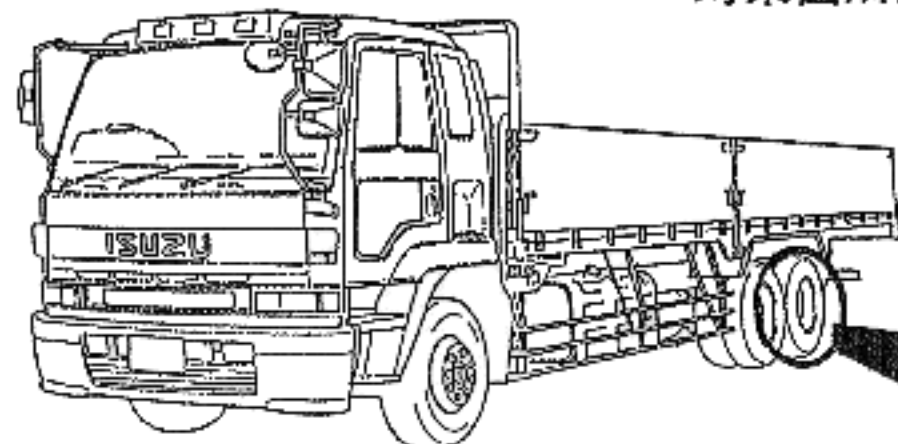


後々車軸

(車両後面側より見た図)

対策内容

全車両、当該車軸の内部を点検し、ハブグリースが白濁している場合、または洗浄液が入っている場合は洗浄液を除去するとともに、ハブベアリング(回転軸受)およびハブグリースを新品と交換する。

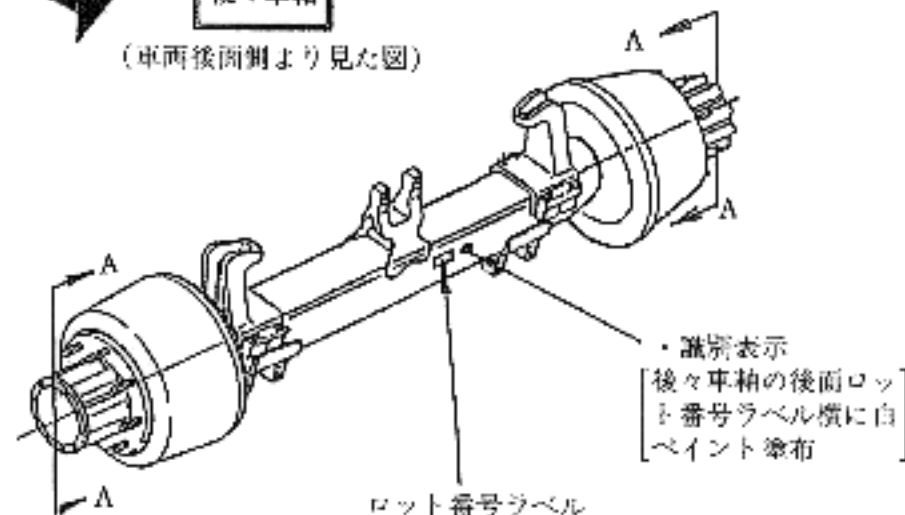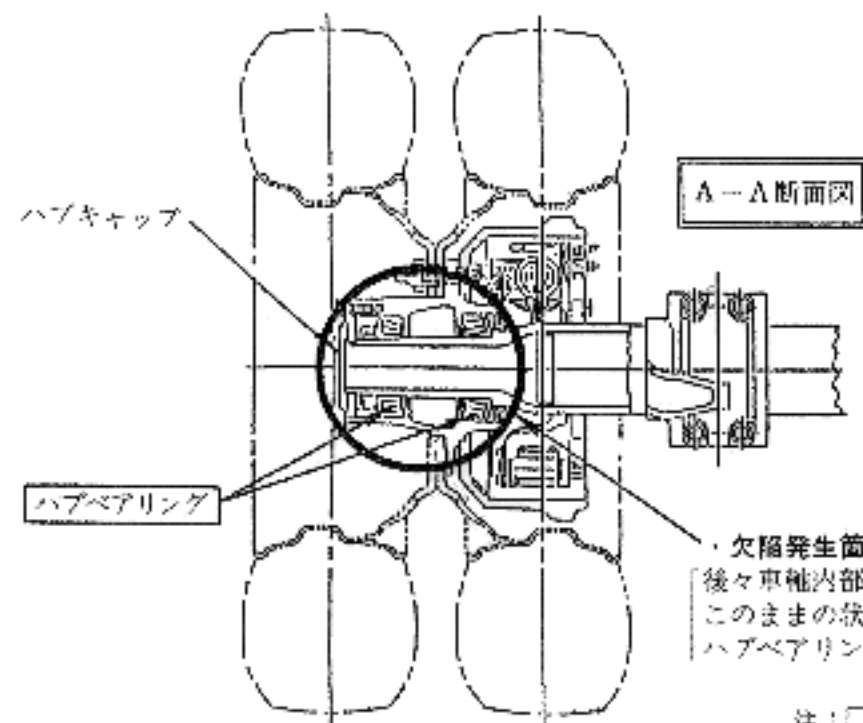

欠陥発生箇所

後々車軸内部に洗浄液を誤って浸入させたままで組付けたものがあり、このままの状態で使用を続けるとハブグリースが劣化し、最悪の場合、ハブベアリングが焼き付き、走行できなくなるおそれがある。

注：□内は交換部品を示す。