
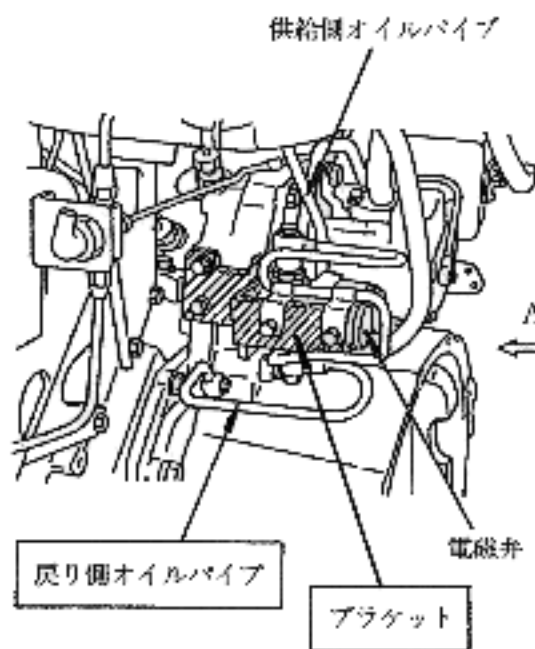


対策箇所説明図

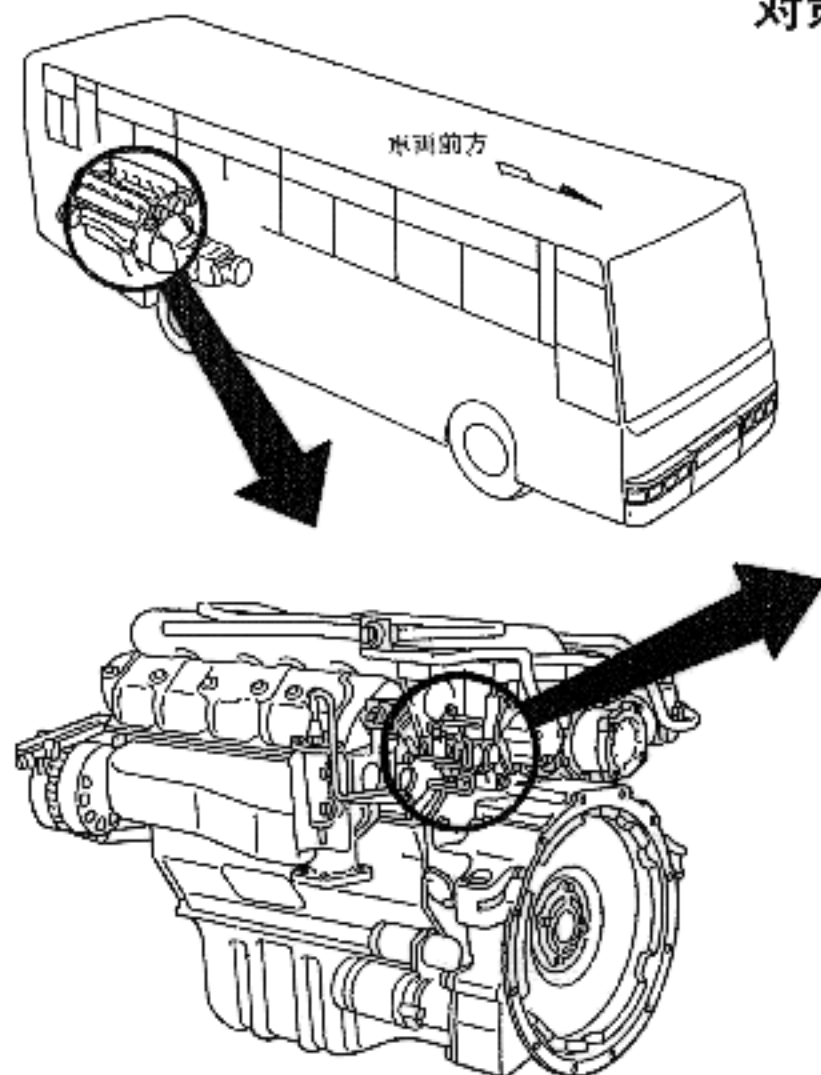

欠陥発生箇所

燃料噴射時期制御用電磁弁取付けブラケットの振動により、油圧パイプが共振し折損する可能性がある

対策内容

対策前



対策 1



リブ追加


対策内容

ブラケットにリブを追加する

対策後

対策 2

(A矢視図)

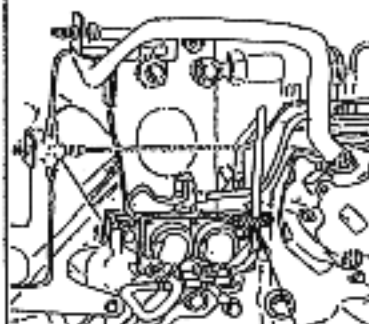

クリップ追加

対策内容

供給側オイルパイプにクリップを追加する

注：□内は交換部品を示す。