


対策箇所説明図

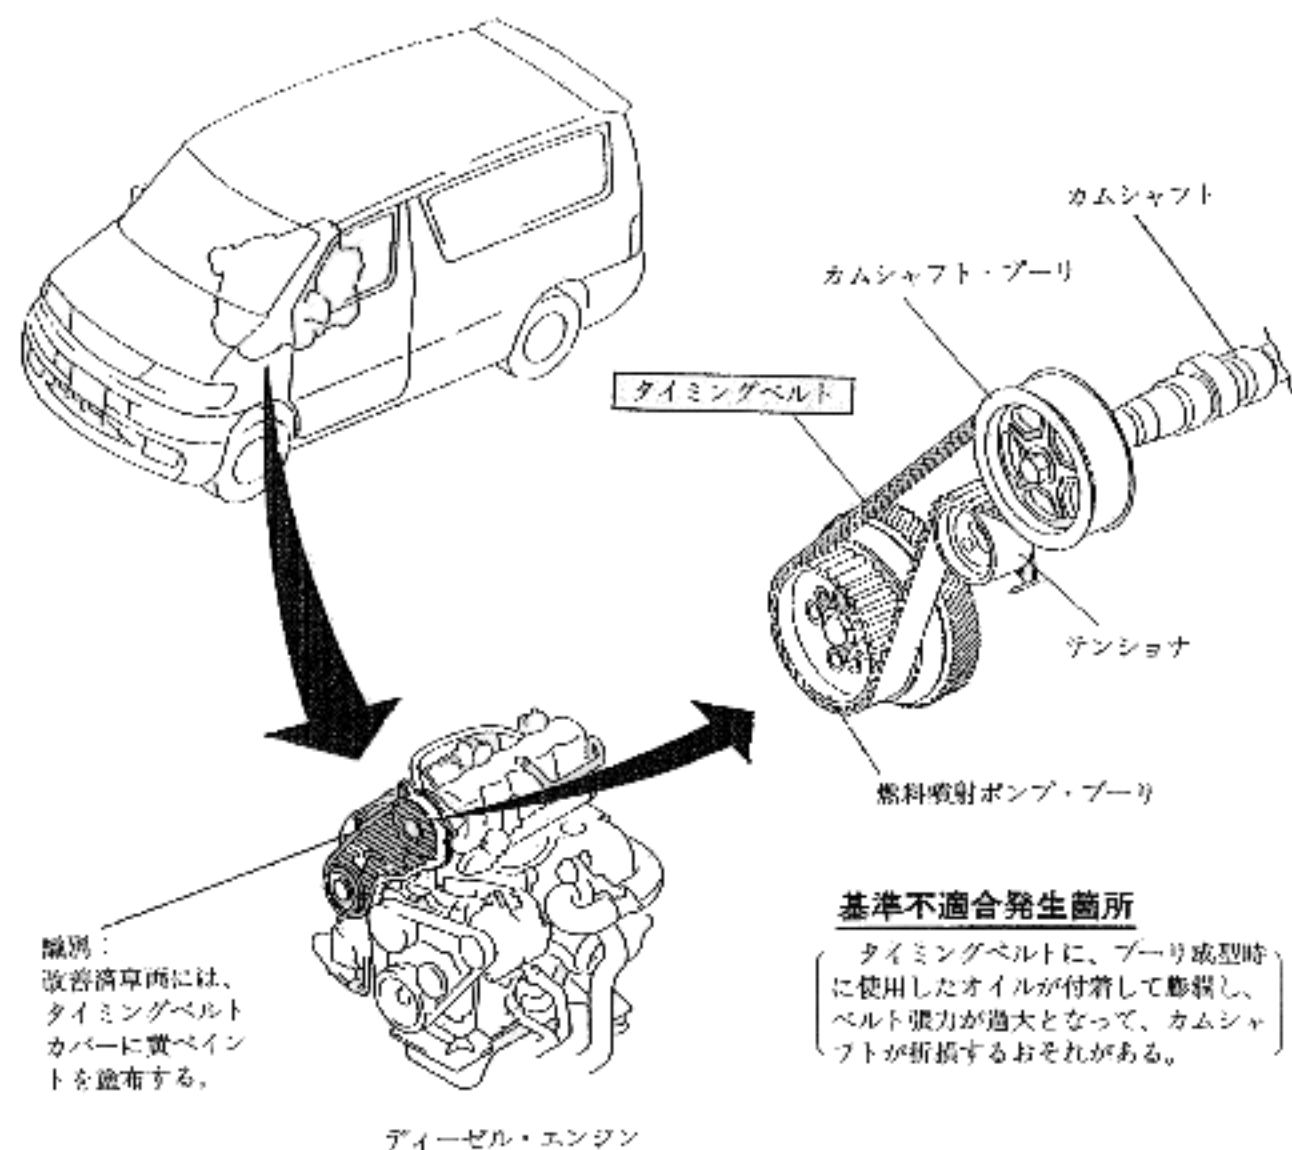

改善内容

全車両、タイミングベルトを新品と交換する。



基準不適合発生箇所

タイミングベルトに、プーリ成型時に使用したオイルが付着して膨潤し、ベルト張力が過大となって、カムシャフトが折損するおそれがある。

注：□内は交換部品を示す。