



改善箇所説明図

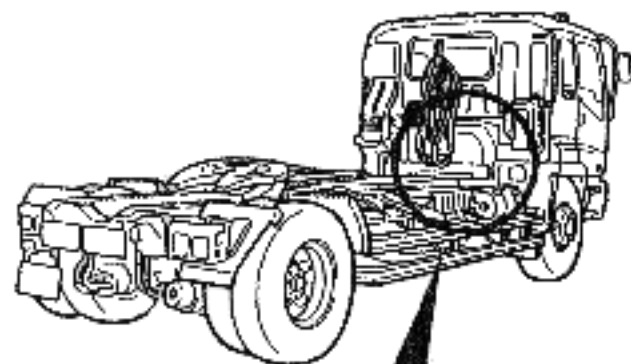


ガス漏れ箇所

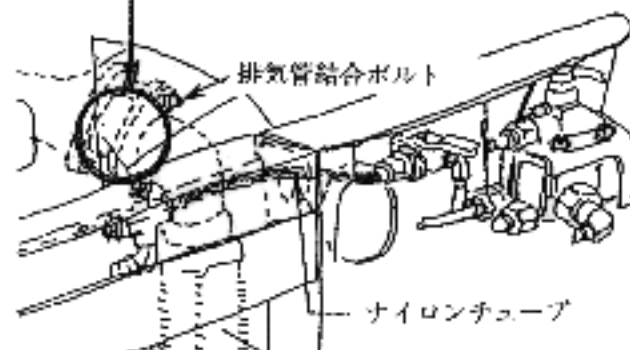

欠陥発生箇所

排気管結合部ボルトが緩み、ガス漏れを起こし、ナイロンチューブが溶損して、エアリークが発生する恐れがある。


改善前

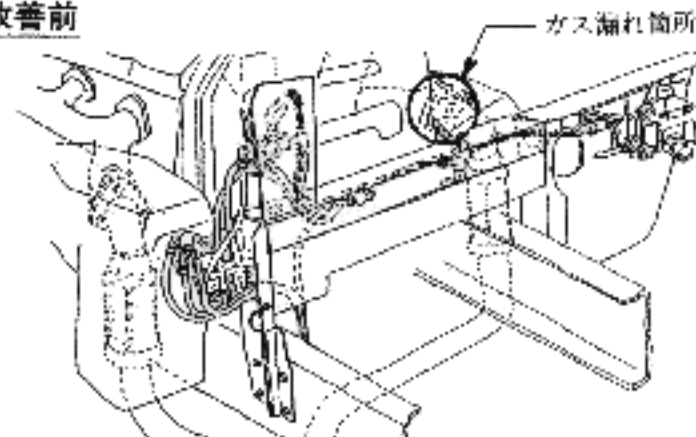

改善後

改善内容

- ① 全車両、排気管結合部の締付け状況と排気ガス漏れの有無について点検を行い、締付け不良又はガス漏れがあった場合修正する。
- ② エアークラップのチューブに損傷のあるものは交換する。
- ③ 全車両、排気管結合部近接部に遮熱板を取り付ける。

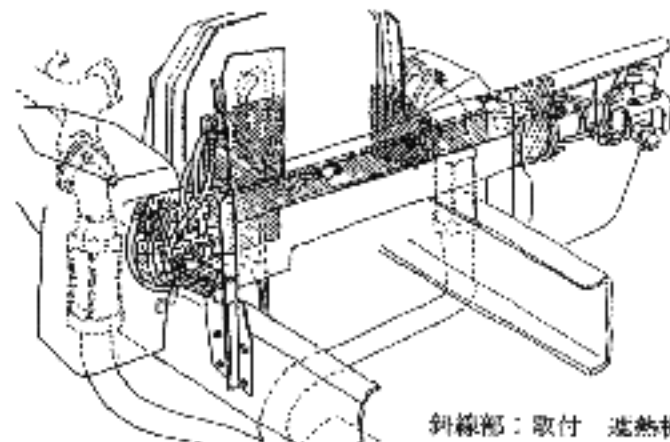

斜線部：取付 遮熱板