


改善箇所説明図

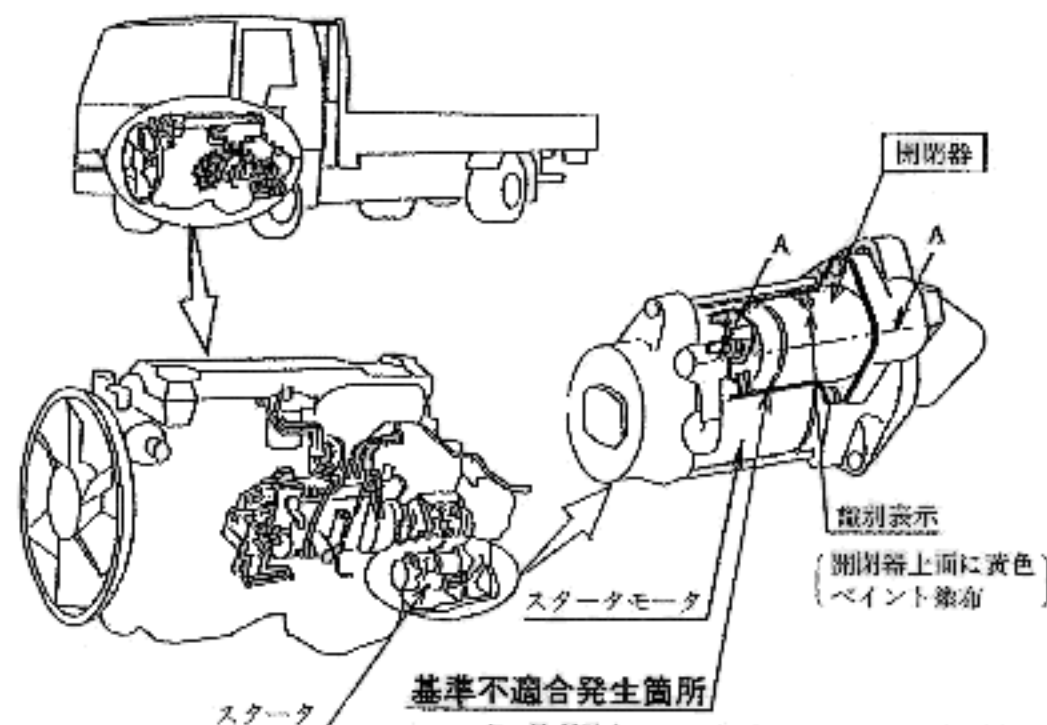


スタータに取付けられている溶接機の内部に木が侵入し、接点が錆びて作動不良となるため、スタータへの電流が遮断出来なくなり、最悪の場合、スタータが焼損するおそれがある。

注：□は交換部品を示す。


開閉器（A—A断面図）

改善前

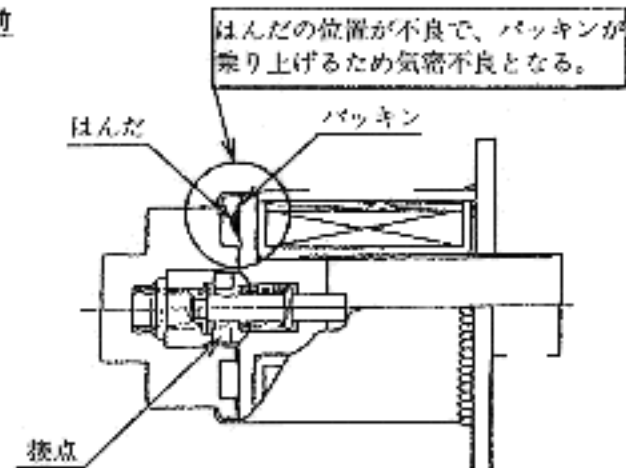

改善後

はんだ位置（内側へ変更）

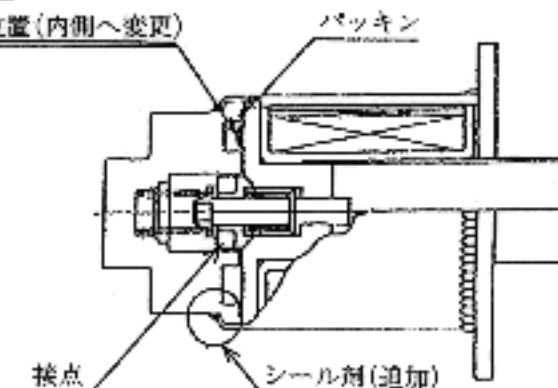

改善の内容

はんだの位置を変更すると共に、シール剤を追加した。