


改善箇所説明図

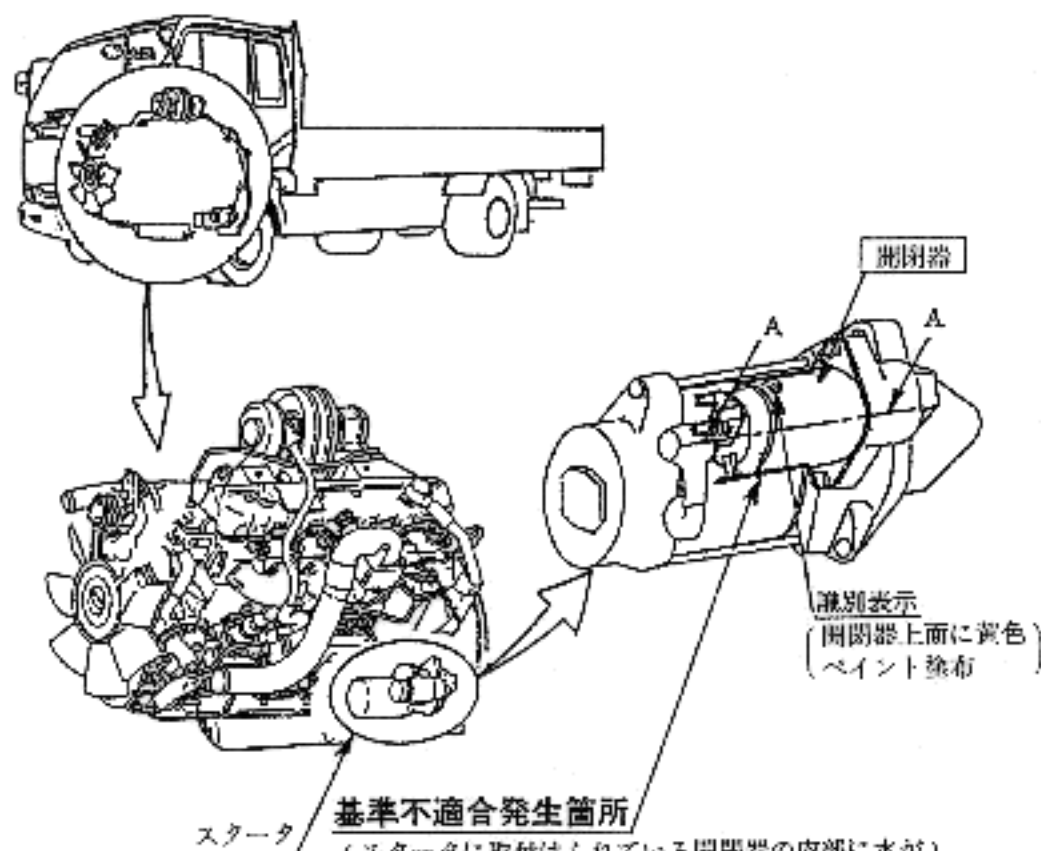


スタータに取付けられている開閉器の内部に水が浸入し、接点が錆びて作動不良となるため、スタータへの電流が遮断出来なくなり、最悪の場合、スタータが焼損するおそれがある。

注：□内は交換部品を示す。


開閉器 (A-A断面図)

改善前

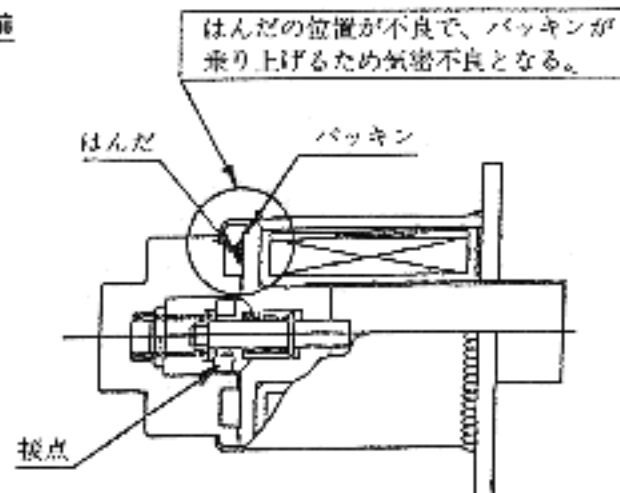

改善後

はんだ位置(内側へ変更)

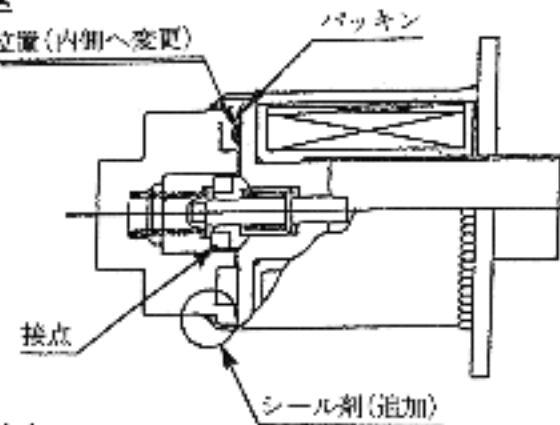

改善の内容

はんだの位置を変更すると共に、シール剤を追加した。