
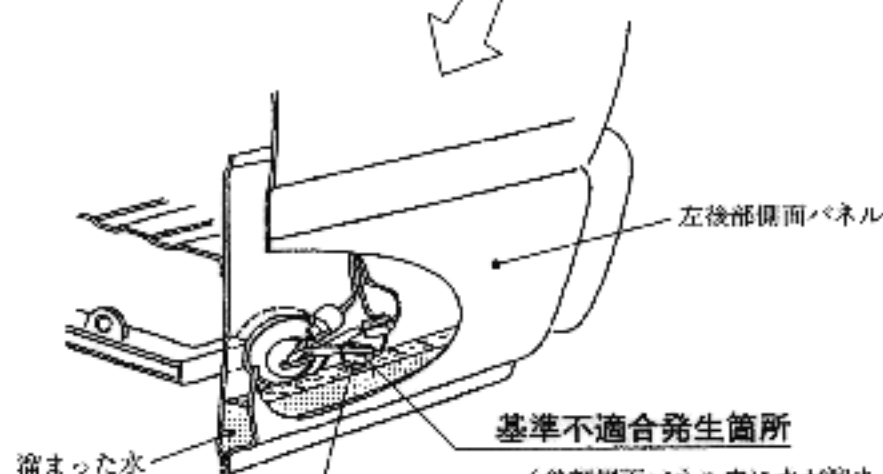


改善箇所説明図 ①

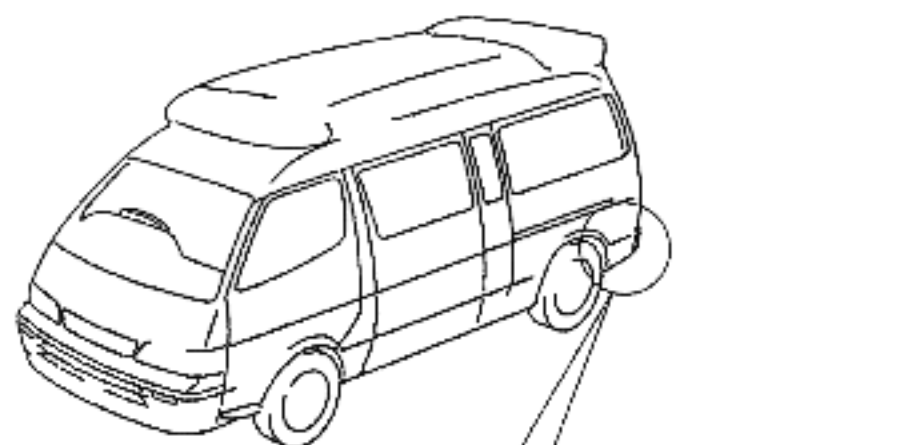


後部側面パネル内に水が溜まり、当該部にある燃料ポンプ用の電気配線のコネクタ端子に錆が発生し、燃料ポンプが作動しなくなり、走行不能に至るおそれがある。

燃料ポンプ用コネクタ

内は交換部品を示す。

左後部側面パネル下部（車内側後方視）

改善前

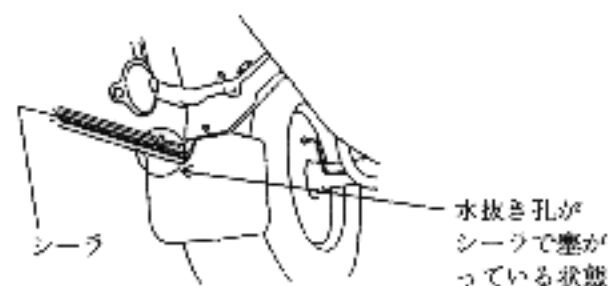

改善後



改善の内容

全車両、水抜き孔を点検し、塞がっているものはシーラを除去するとともに、当該コネクタを点検し、錆びているものは新品と交換する。