

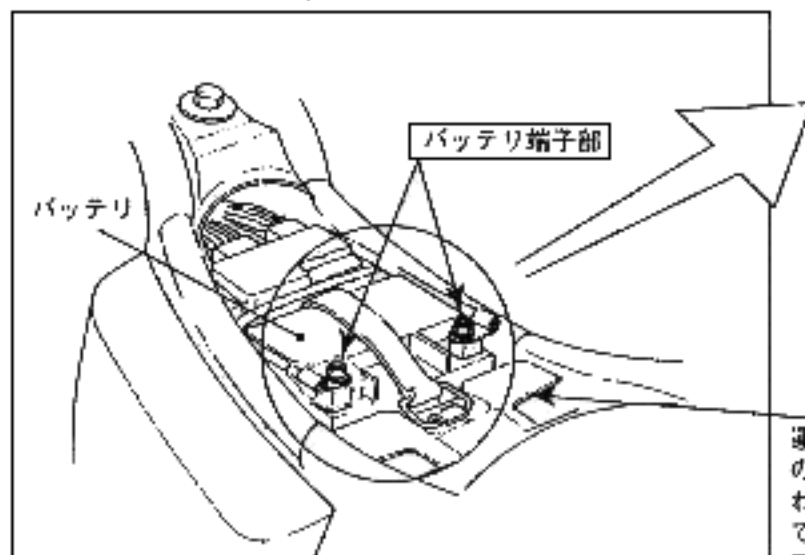


改善箇所説明図

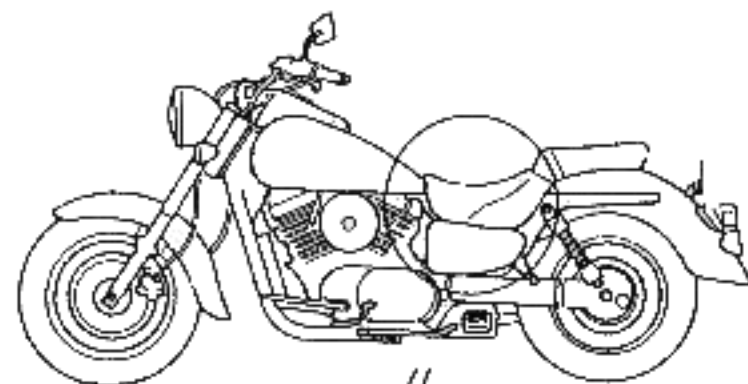


基準不適合部品拡大図

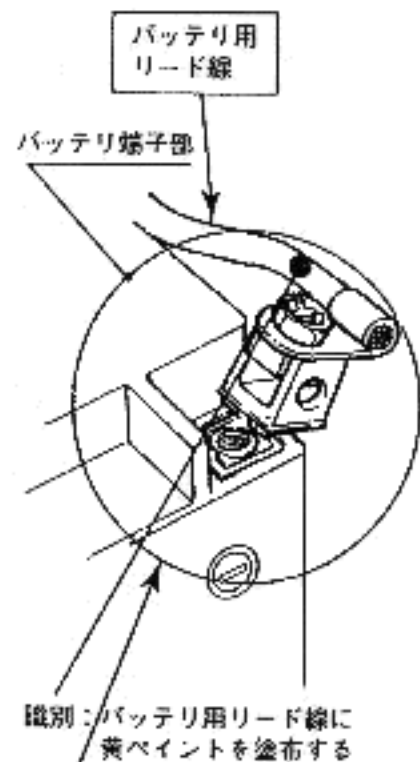


基準不適合発生箇所

運転者席の座席底板部とバッテリー端子部とのすき間が少ないため、乗車時に底席がたわむことにより当該底板部が端子部を押して、最悪の場合、バッテリー端子部が破損して、エンジンが停止するおそれがある。

改善前

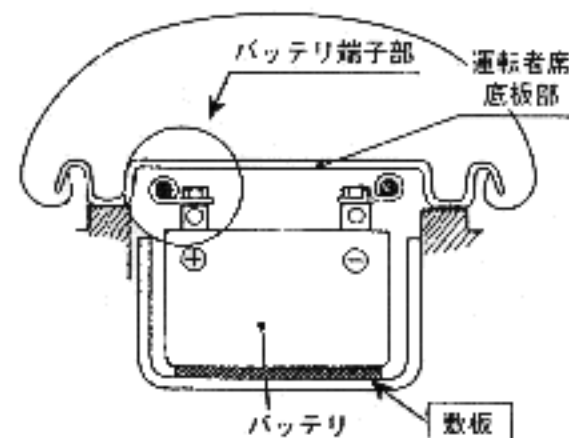

改善後

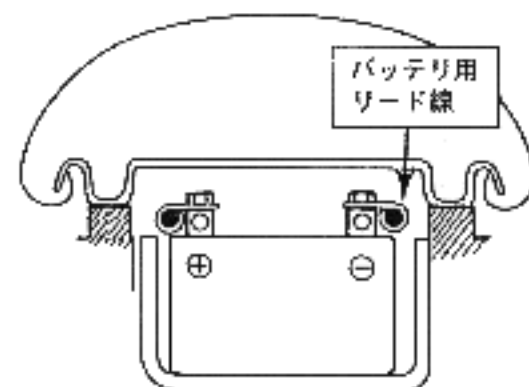

改善の内容

全車両、バッテリーの敷板を取り除くとともに、バッテリー用リード線に対策品と交換する。また、バッテリー端子部に損傷が認められた場合には、バッテリーを新品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。