


改善箇所説明図 ①

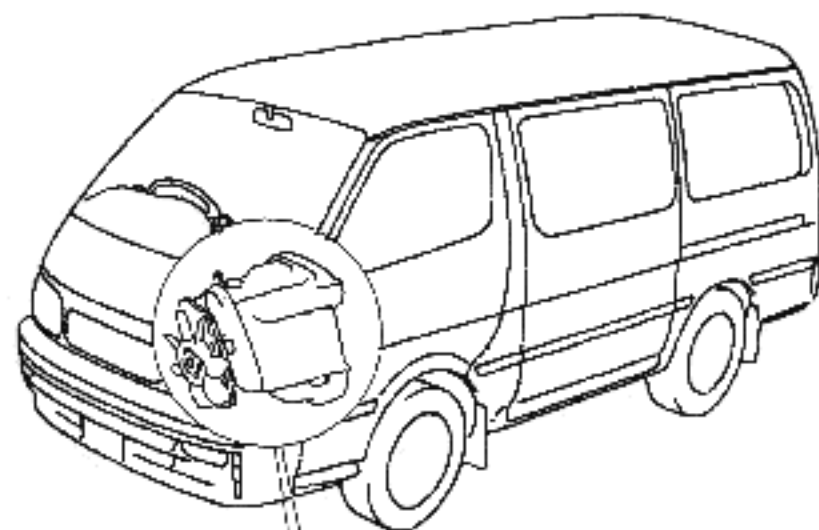


改善の内容

原動機の製造番号を確認し、該当する車両は、ゴムプラグ（止水栓）を対策品と交換する。

基準不適合発生箇所


ゴムプラグ（止水栓）の耐熱性が不足しているため、冷却水が漏れて、オーバーヒートに至るおそれがある。

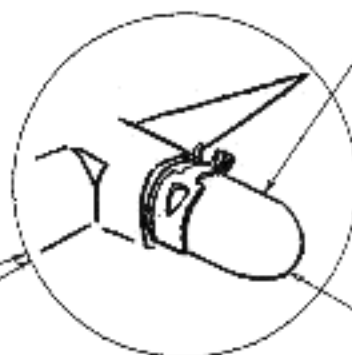

ゴムプラグ（止水栓）

識別

改善済車両には、インターマニホールド上部に黄色ペイントを塗布する。

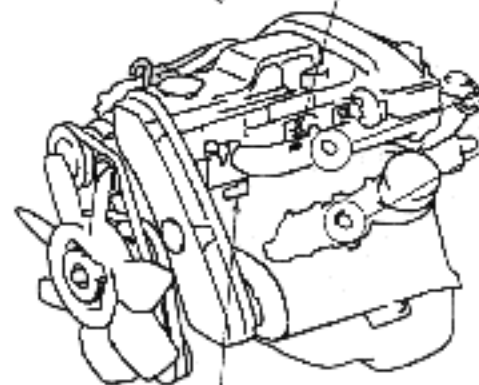

製造番号打刻位置

（該当する製造番号は0174729 から0378000）

注：□は交換部品を示す。