


改善箇所説明図

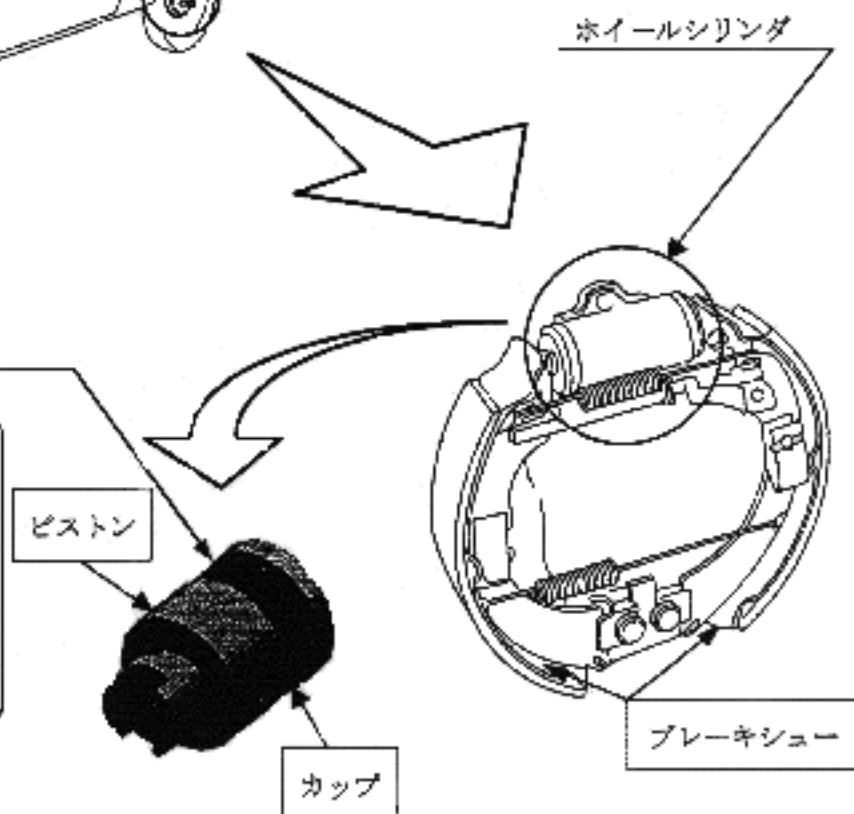

基準不適合発生箇所

ホイールシリンダ内部にあるピストンのカップ取付け部の表面処理に不適切なものが、使用を続けるとカップ部からブレーキ液の漏れが発生する。



注： は交換部品を示す。

ピストン

改善前



表面処理色：灰（つや消し）色

改善後



表面処理色：銀（メッキ）色

改善の内容

後輪のピストンとカップ（1輪2個、1台4個）を全車両交換する。又、ブレーキ液の付着したブレーキシューは新品に交換する。

識別：バックプレートに黄色ペイントを塗布する。