


改善箇所説明図②

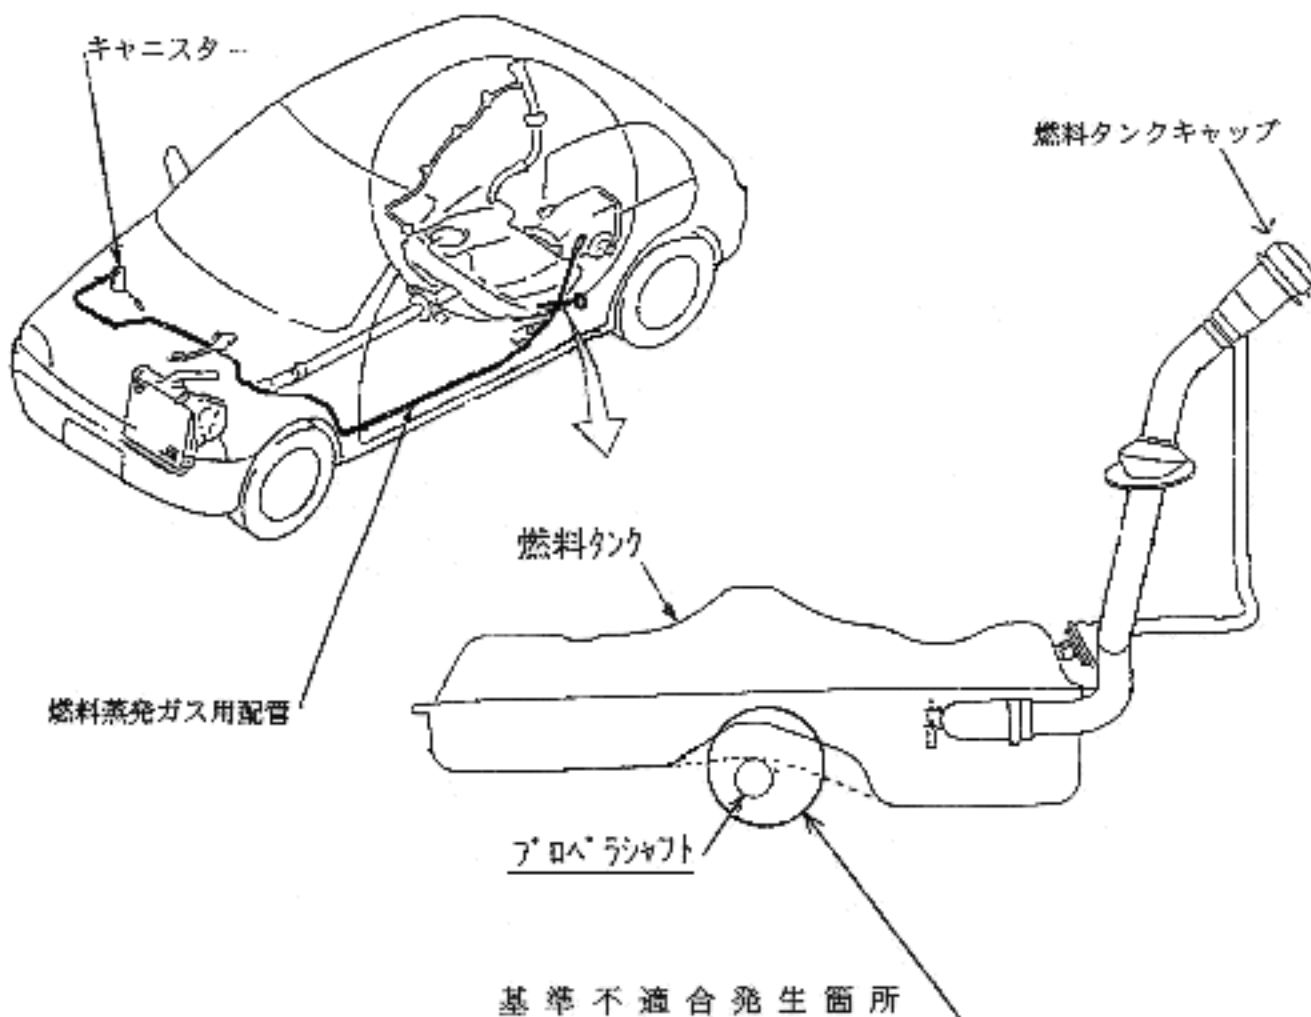

改善内容

全車両点検し、給油口のキャップを対策品と交換する。
また、燃料タンクが干渉しているものは、良品と交換する。

改善前

負圧弁付キャップ
識別：キャップ下面が白色

改善後

正・負圧弁付キャップ
識別：キャップ下面が赤色

燃料タンクの燃料配管系統が詰まった場合、使用条件により当該タンクの内圧が上昇して燃料タンクが変形し、最悪の場合、プロペラシャフトと接触して当該タンクが損傷し燃料が漏れ、火災に至るおそれがある。