


改善箇所説明図③

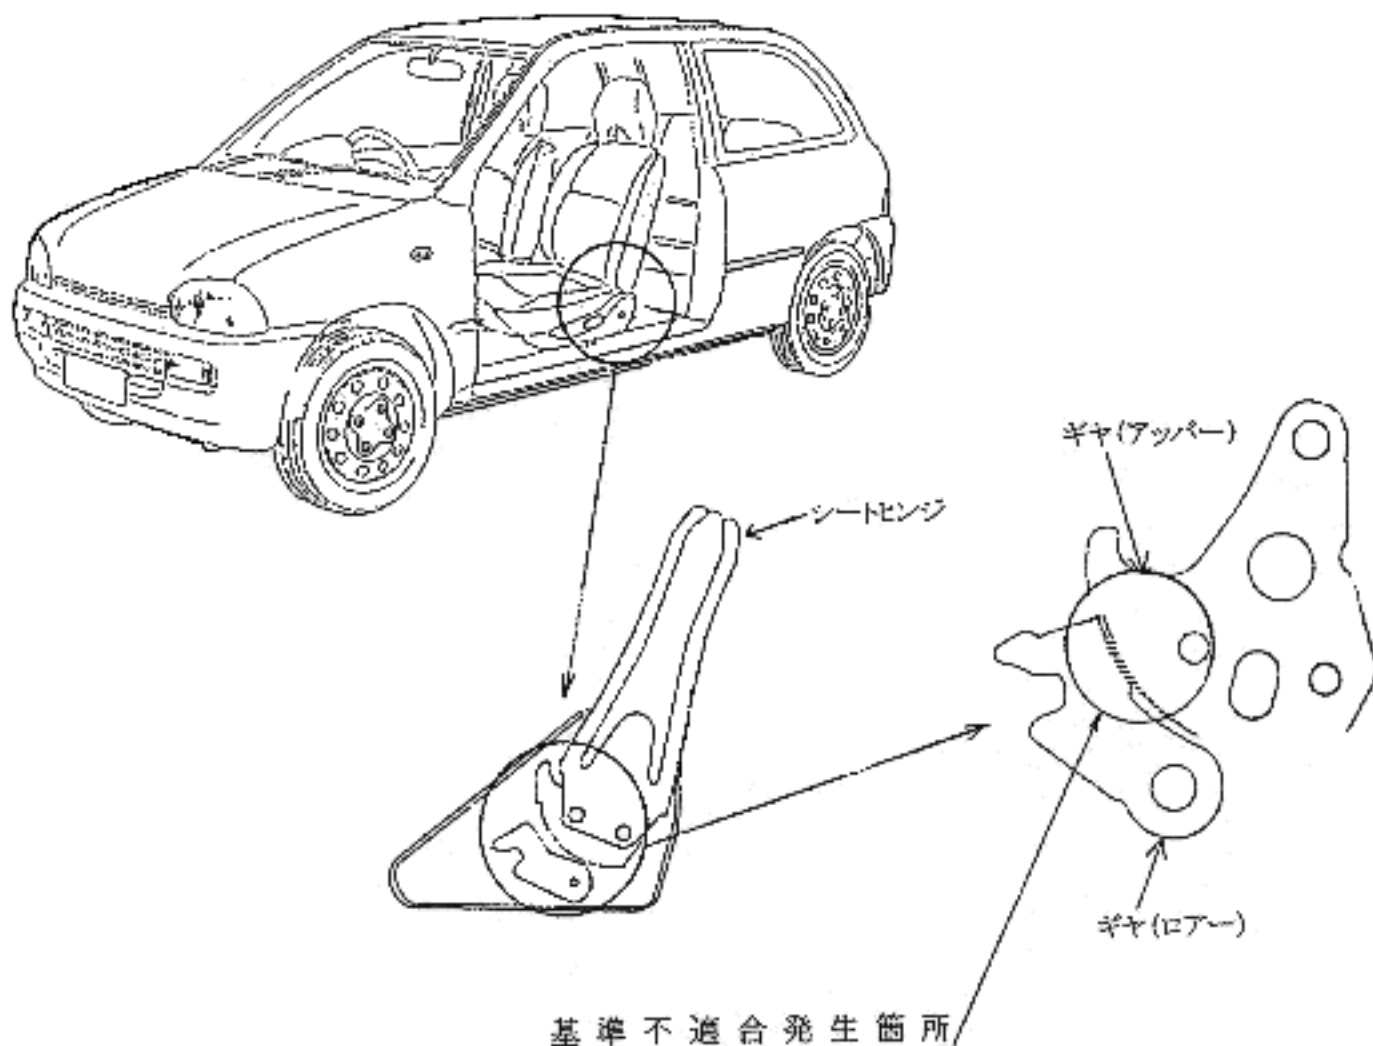


改善内容


全車両点検し、シートヒンジのスプリングにフックを取り付け、背もたれの前倒し時のギヤの損傷を防止する。また、シートヒンジのギヤが損傷しているものは、良品と交換する。
 識別：シートの取付ボルトに黄色ペイントを塗布する。

改善前

リターンスプリング

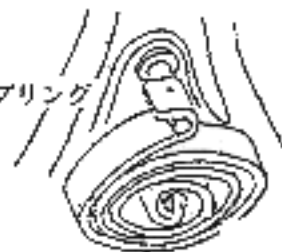

改善後

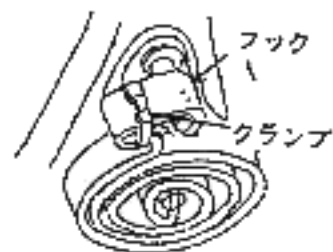

前席の背もたれ調整機構のギヤが、強度不足のため損傷する場合があります、このままの状態で使用を続けるとギヤが噛み合わなくなり、最悪の場合、背もたれが倒れるおそれがある。