


改善箇所説明図

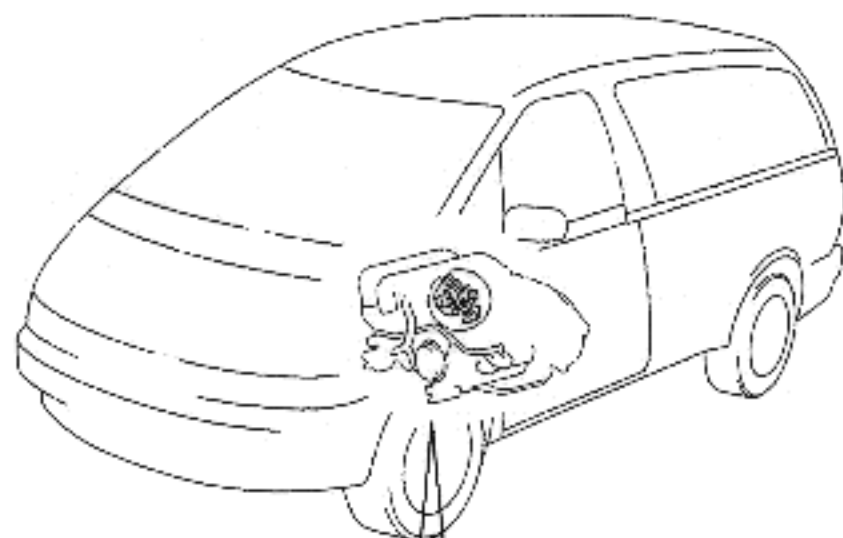


改善の内容

全車両、対策品のベアリングハウジングに交換する。



基準不適合発生箇所

パッキンの構造が不適切なため、アイドリング状態が長時間続いた場合、過給機の潤滑油が吸気管へ溜まるおそれがあり、加速時などに燃焼室へ吸い込まれ、排気管より白煙が発生する。最悪の場合、一時的に車速が下がりにくくなるおそれがある。

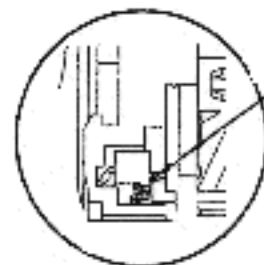

過給機

ベアリングハウジング

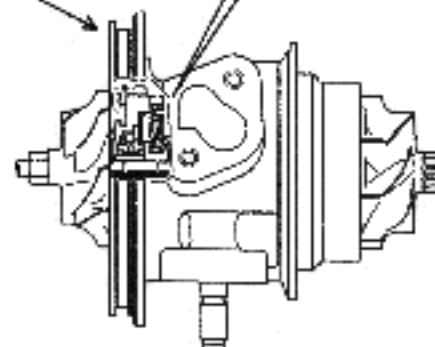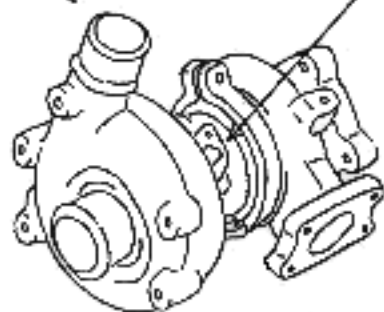

矢視

〔矢視図〕

識別：

ボンネット内にあるバッテリー前のボデーパネル上面に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す