
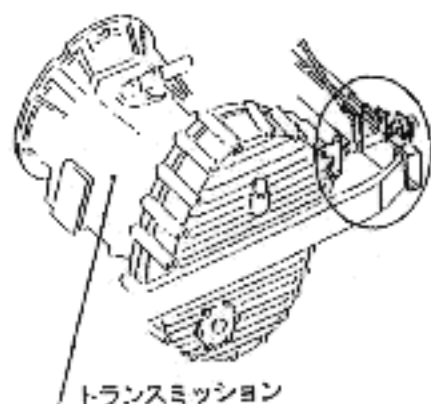


改善箇所説明図


基準不適合発生箇所

動力伝達装置の変速機構のクロスシャフトと取付ブラケットのはめ込み代が不足しているため、当該クロスシャフトが取付ブラケットから抜けて、最悪の場合、変速操作ができなくなるおそれがある。

識別：シャフト中央部へ赤又は白ペイントを塗布する。

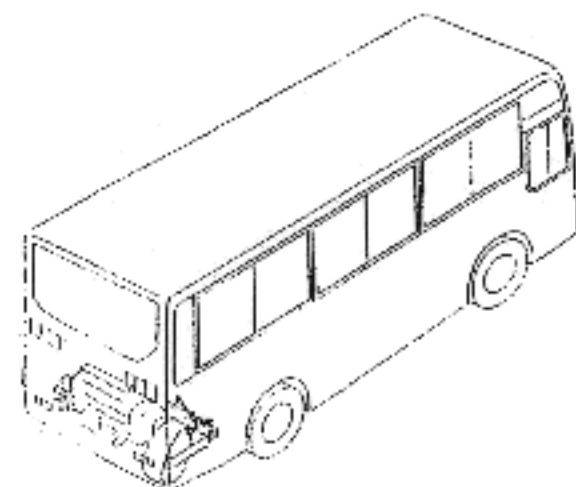

トランスミッション

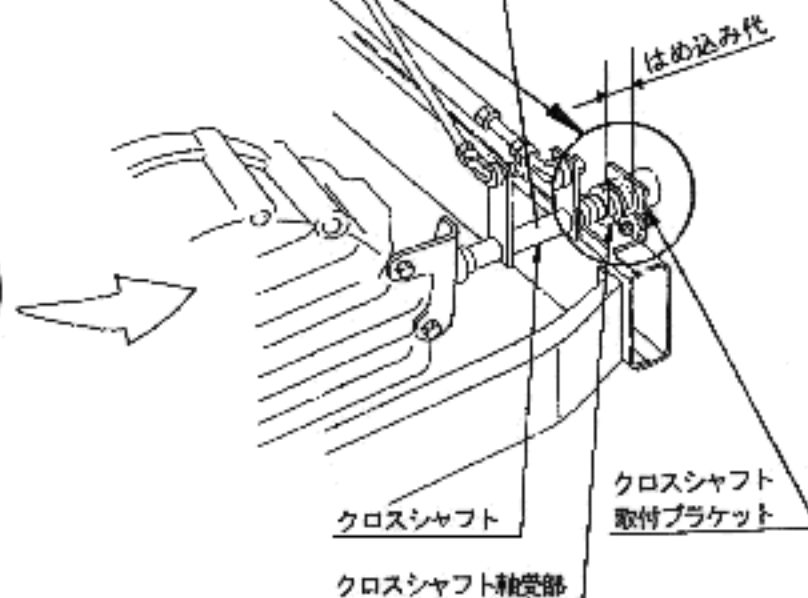


クロスシャフト


クロスシャフト
取付ブラケット

クロスシャフト軸受部

改善前

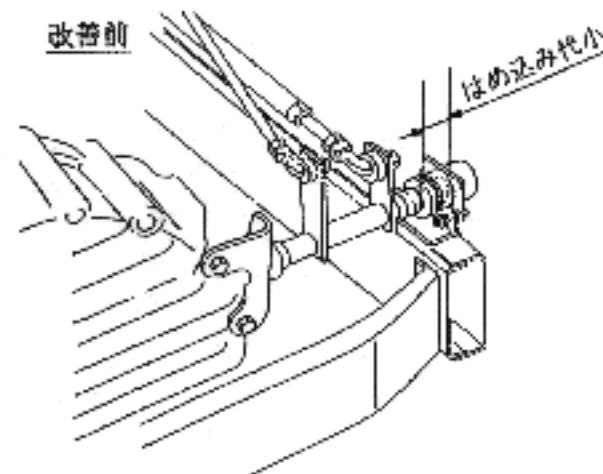

改善後

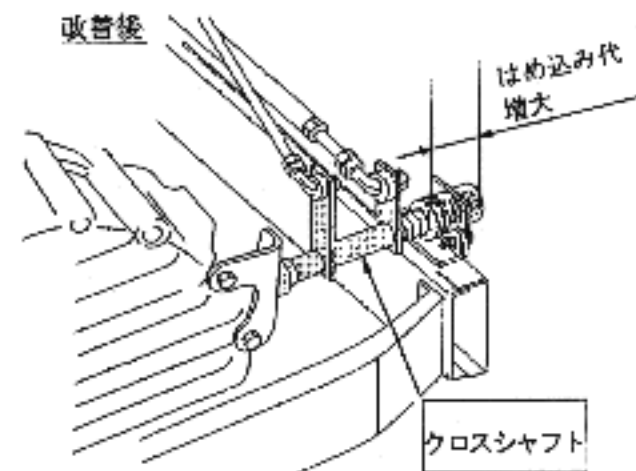

クロスシャフト

改善の内容

全車両、動力伝達装置の変速機構のクロスシャフトを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。