



改善箇所説明図

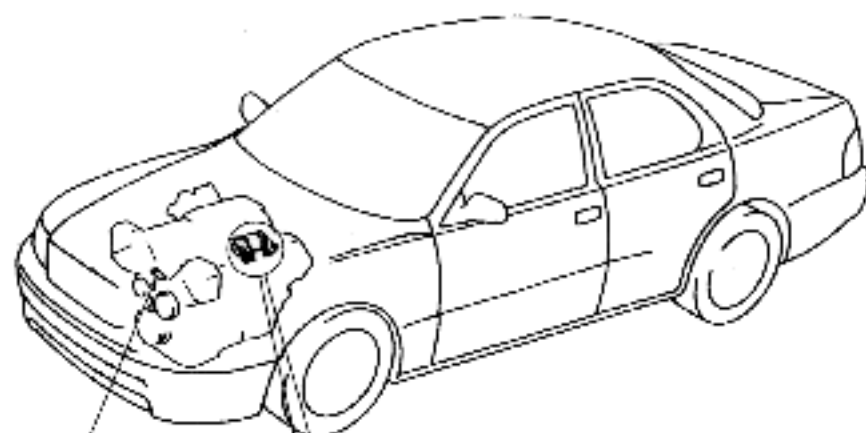


製造番号打刻位置
(該当する製造番号は
0529327から0672850)

スタータモーター

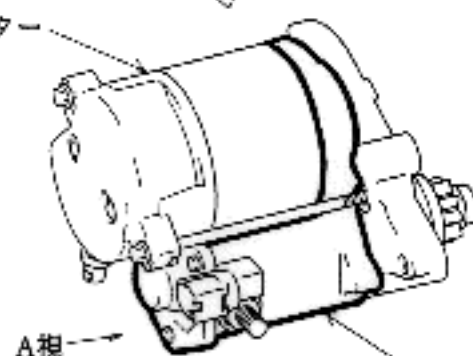

(スタータ)

電磁スイッチ

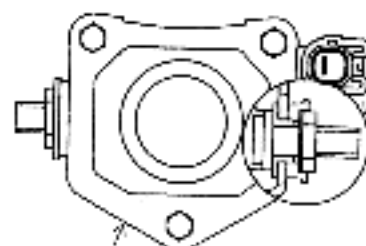

A視

基準不適合発生箇所

端子の組み付けに不適切なものがあるため、導電性の高い液体がかかると端子部内に侵入し短絡することがあり、このままの状態で使用を続けると作動不良になり、端子部付近が焼損するおそれがある。

識別：改善済車両には原動機前側上面にあるウォーターアウトレット部に黄色ペイントを塗布する。

注：□は交換部品を示す