


改善内容

全車両、燃料噴射ポンプを対策品と交換するとともに当該
フライホイールを良品と交換する。また、車台番号を確認
し、該当する車両は当該クラッチカバーを良品と交換する。

通称名	クラッチカバーを交換する 車台番号範囲
トラバ ン	VWE24-006463～VWE24-006988
	VWGE24-014465～VWGE24-016263
	CWGE24-406797～CWGE24-406211
	DWGE24-050118～DWGE24-050197
フ ィ ー	VWE24-805336～VWE24-805442
	VWGE24-805757～VWGE24-805944
	CWGE24-805059～CWGE24-805088
	DWGE24-805012～DWGE24-805017

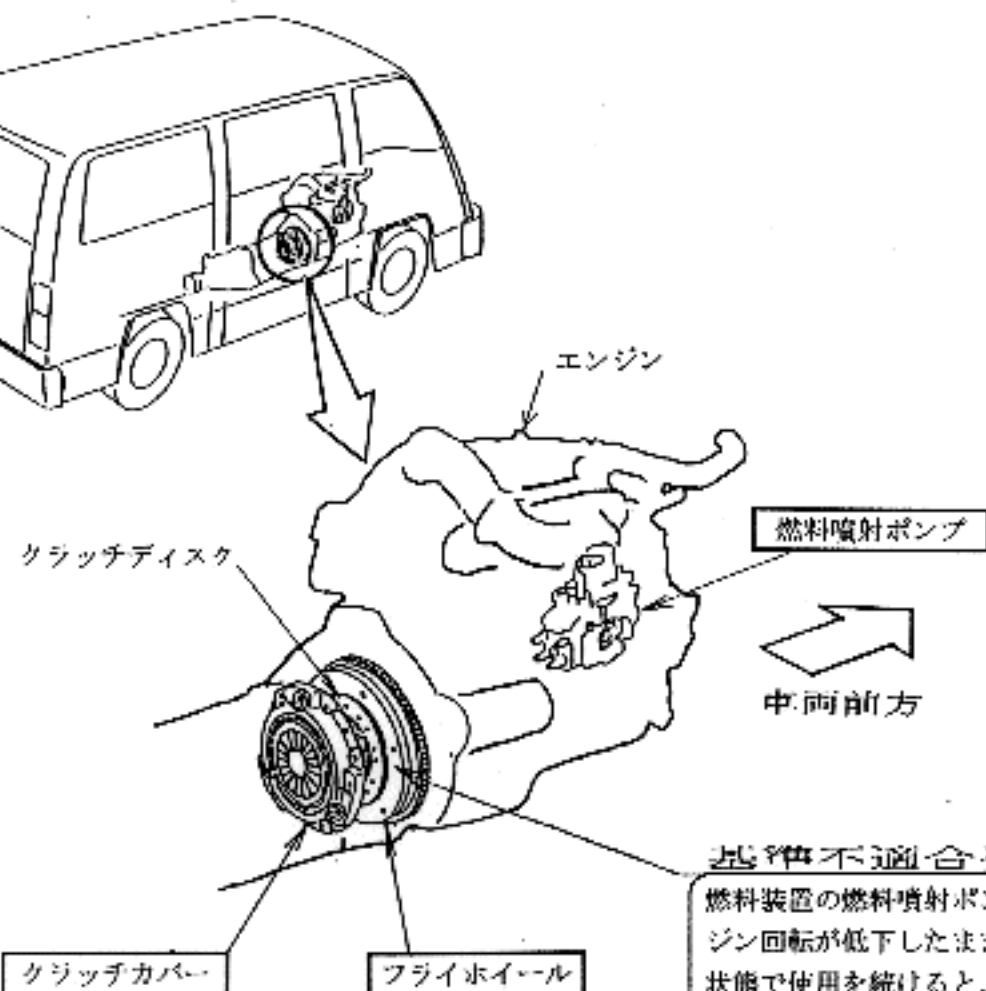

基準不適合発生箇所

燃料装置の燃料噴射ポンプの性能が不適切なため、エンジン回転が低下したままとなることがあり、このままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フライホイールまたはクラッチカバーが破損して走行不能に至るおそれがある。

識別：黄色のペンキをモデルナンバープレート横に塗布する。

注： は交換部品または、変更部品を示す。