



改善箇所説明図

教官用ブレーキ制動倍力装置

改善前

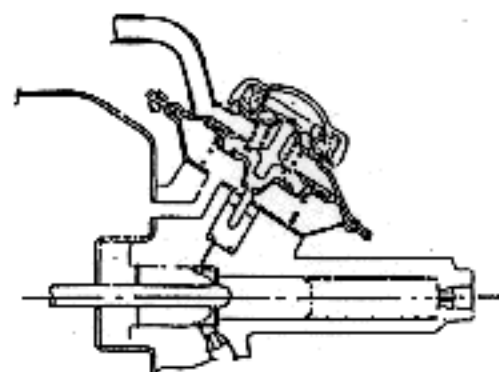

改善後

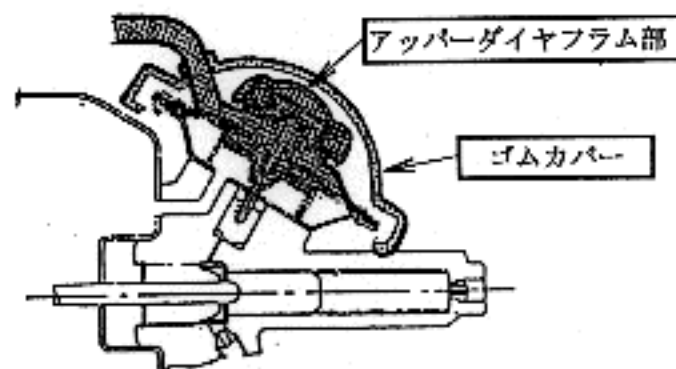


改善の内容

全車両、当該制動倍力装置の大気バルブにゴムカバーを取付けるとともに大気バルブのアッパーダイヤフラム部を良品と交換する。

機別：黄色のペンキをモデルナンバープレート横に塗布する。

注： は取付け部品及び交換部品を示す。

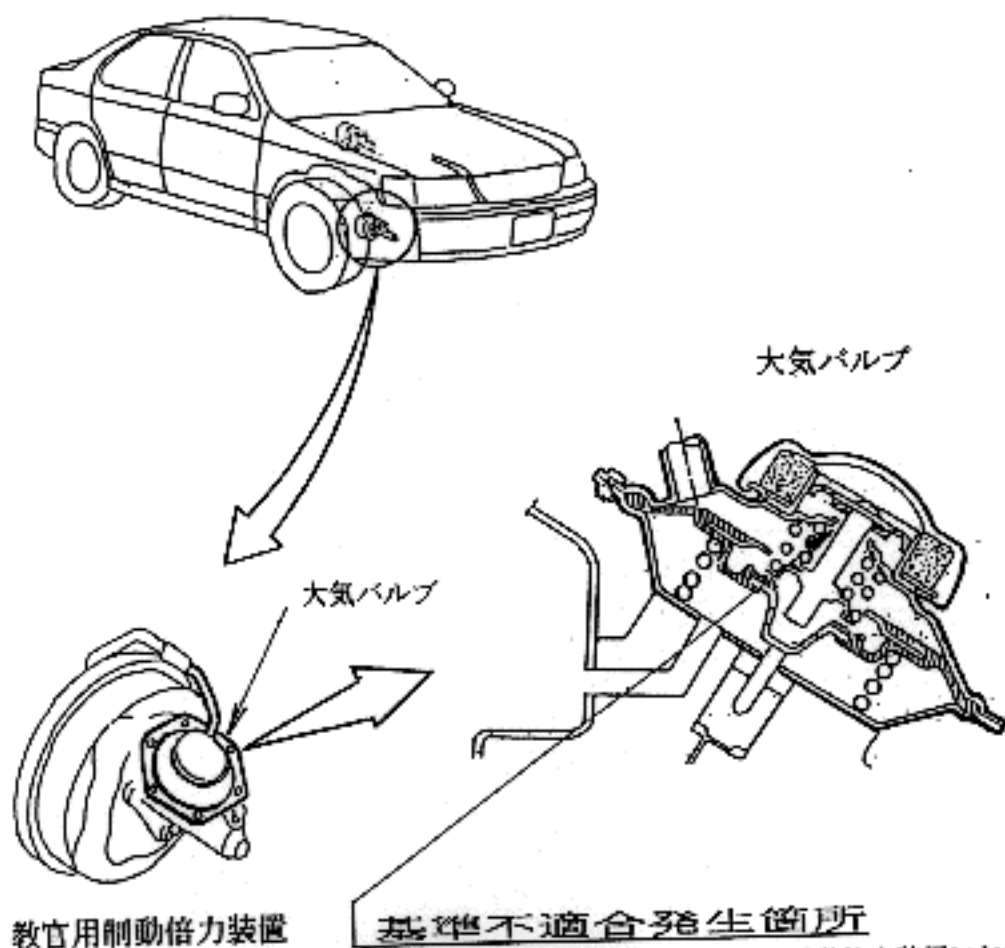

基準不適合発生箇所

自動車教習車の教官用ブレーキの制動倍力装置において、遮水構造が不適切なため当該制動倍力装置の大気バルブ内部に水が浸入することがあり、最悪の場合、浸入した水が凍結し、制動倍力装置の機能が損なわれ、制動時のブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。