


改善箇所説明図①

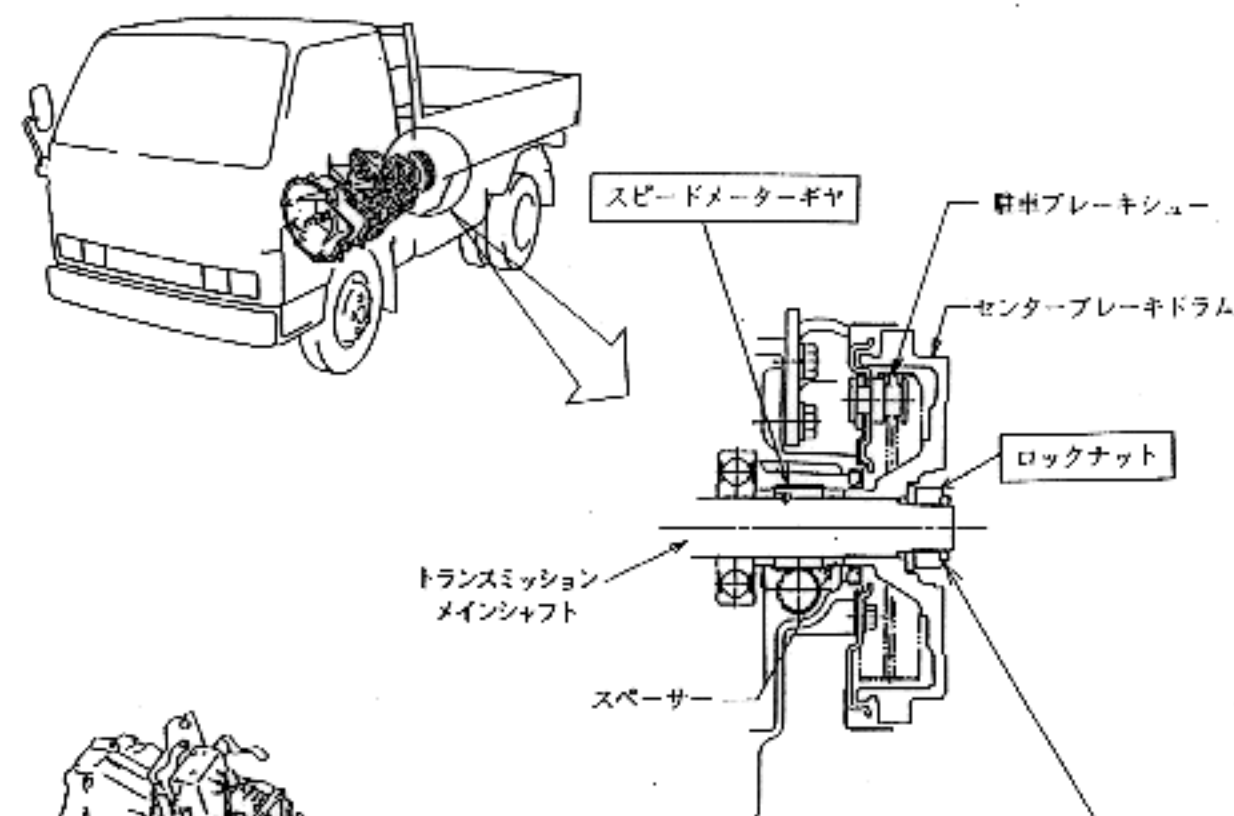


識別：黄ペイント塗布


基準不適合箇所

手動式変速機装着車において、駐車ブレーキ装置の取付け構造が不適切なため、センターブレーキドラムを固定するロックナットが緩み、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、変速機のメインシャフトが折損して走行不能に至るおそれがある。

改善前

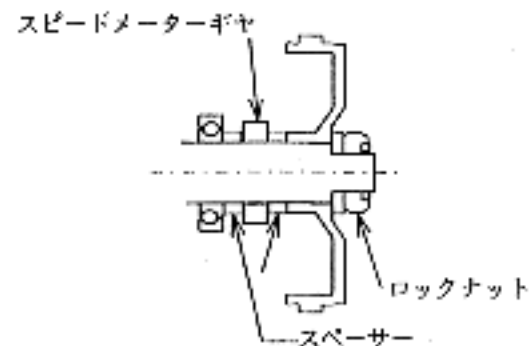

改善後

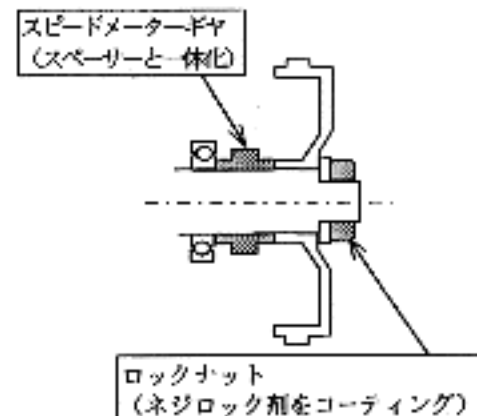

改善の内容

全車両点検し、メインシャフトの振れが規定値以上の場合は、対策品を組込んだトランスミッション Assy と交換する。それ以外のものは、スピードメーターギヤ及びロックナットを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。