
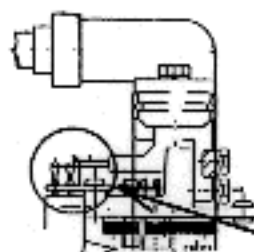


改善箇所説明図

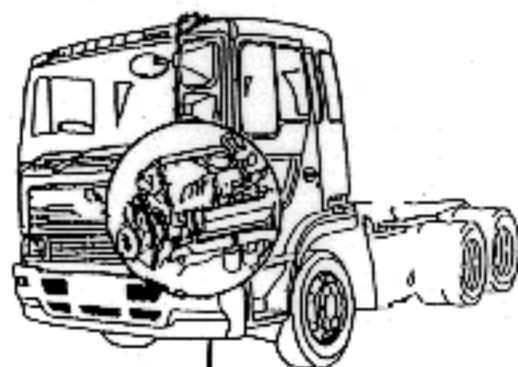

改善内容


全車両、対策品の燃料噴射ポンプに交換する。

基準不適合発生箇所


V26C型（480馬力）の原動機を搭載した車両において、燃料噴射ポンプの電子ガバナ内部の構造が不適切なため、原動機の振動により、最悪の場合、当該電子ガバナ内部のハーネスと基板の接続部が折損し、原動機が停止するおそれがある。

識別：燃料噴射ポンプのハーネス出口付近のアダプタ上面に黄色ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。

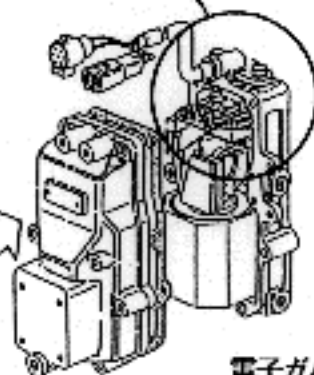

電子ガバナ

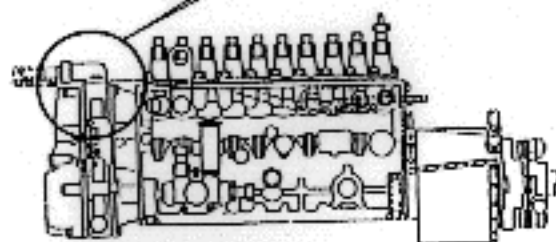

燃料噴射ポンプ