


改善箇所説明図

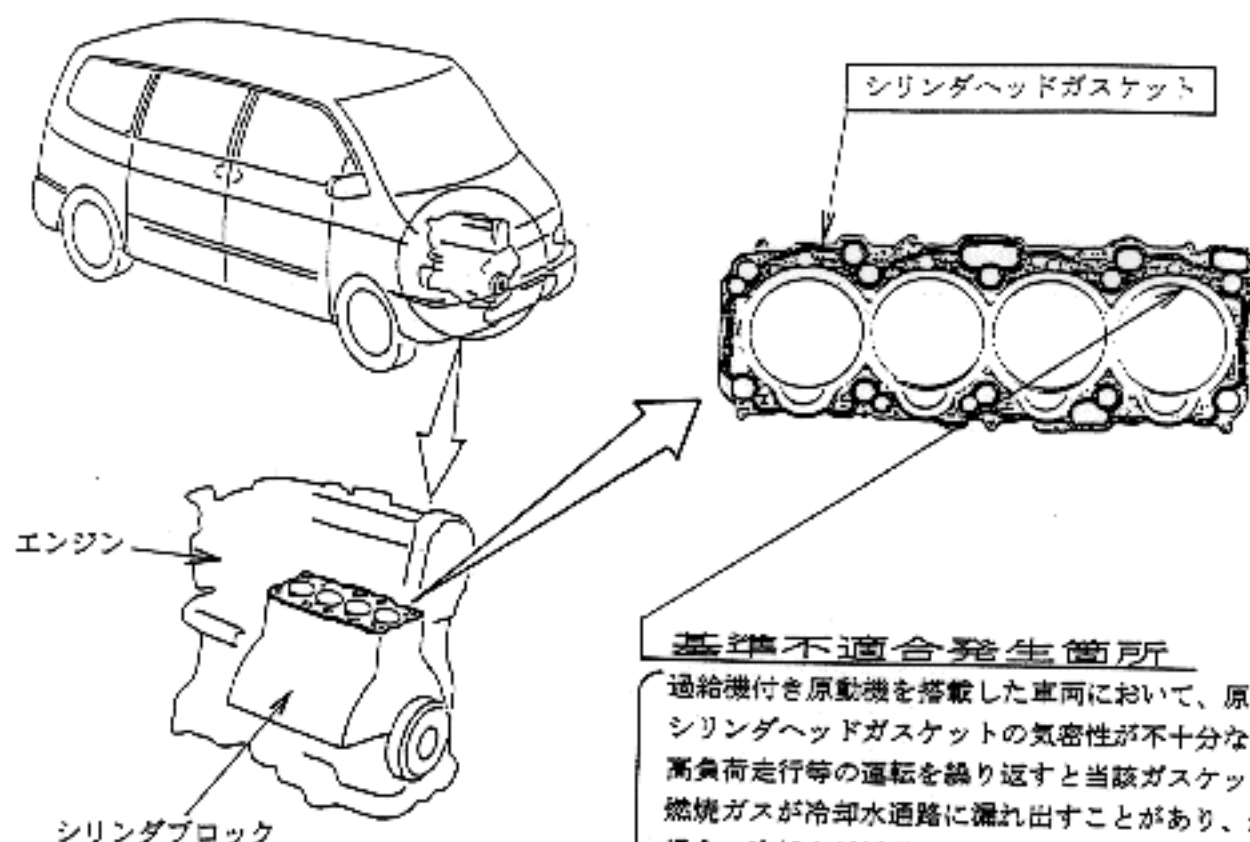


基準不適合発生箇所

過給機付き原動機を搭載した車両において、原動機のシリンダヘッドガスケットの気密性が不十分のため、高負荷走行等の運転を繰り返すと当該ガスケットから燃焼ガスが冷却水通路に漏れ出すことがあり、最悪の場合、冷却水が循環不良となってオーバーヒートに至るおそれがある。

シリンダヘッドガスケット


改善前

ゴムコーティング（周囲のみ）

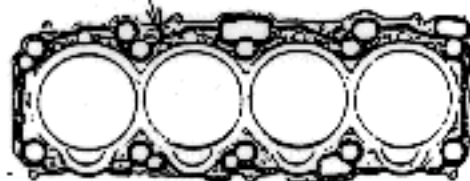

改善後

ゴムコーティング（範囲拡大）

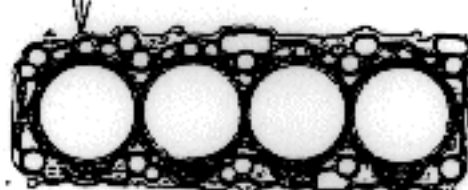

改善の内容

全車両、当該シリンダヘッドガスケットを対策品と交換する。

識別：白色のペイントをモデルナンバープレートの上部に塗布する。

注： は交換部品を示す。