



改善箇所説明図

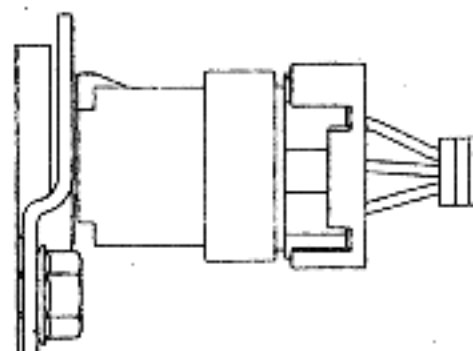

コネクタ


基準不適合発生箇所

電子制御式燃料噴射方式の原動機において、クランクの回転速度を検出するセンサのコネクタ部の絶縁が不適切なため、当該コネクタ部に水等が浸入した際に回転速度の検出が不安定になり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

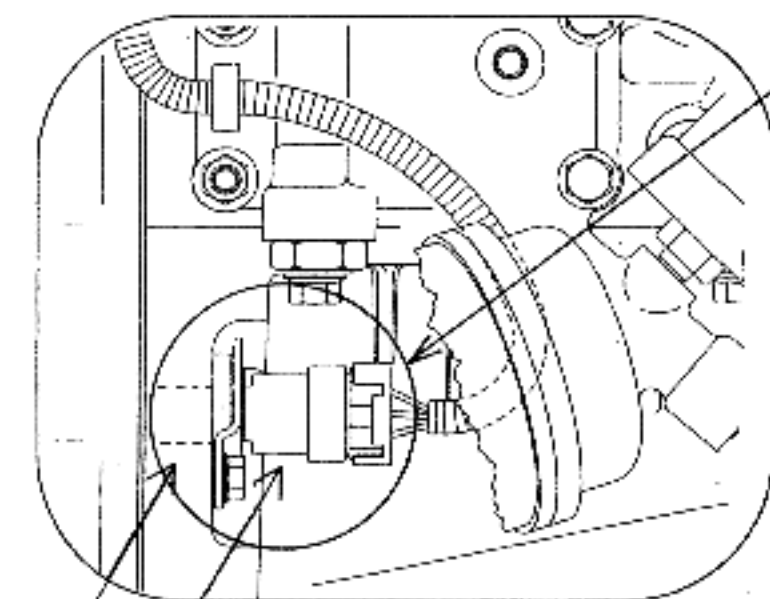

コネクタ

クランク回転速度センサ

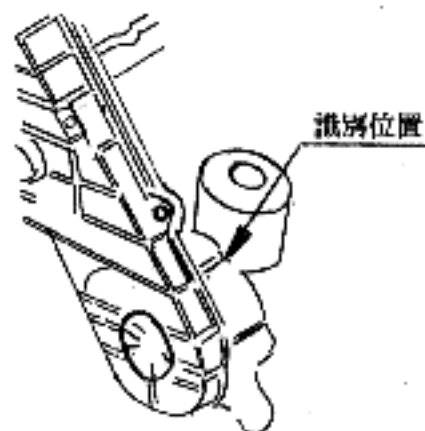

識別位置

改善の内容

全車両、コネクタ内部にグリースを充填する。
なお、コネクタ内部が錆びているものは良品と交換する。

識別：エンジン左前方のギアケース側面に青色ペンキを塗布する。