


改善箇所説明図

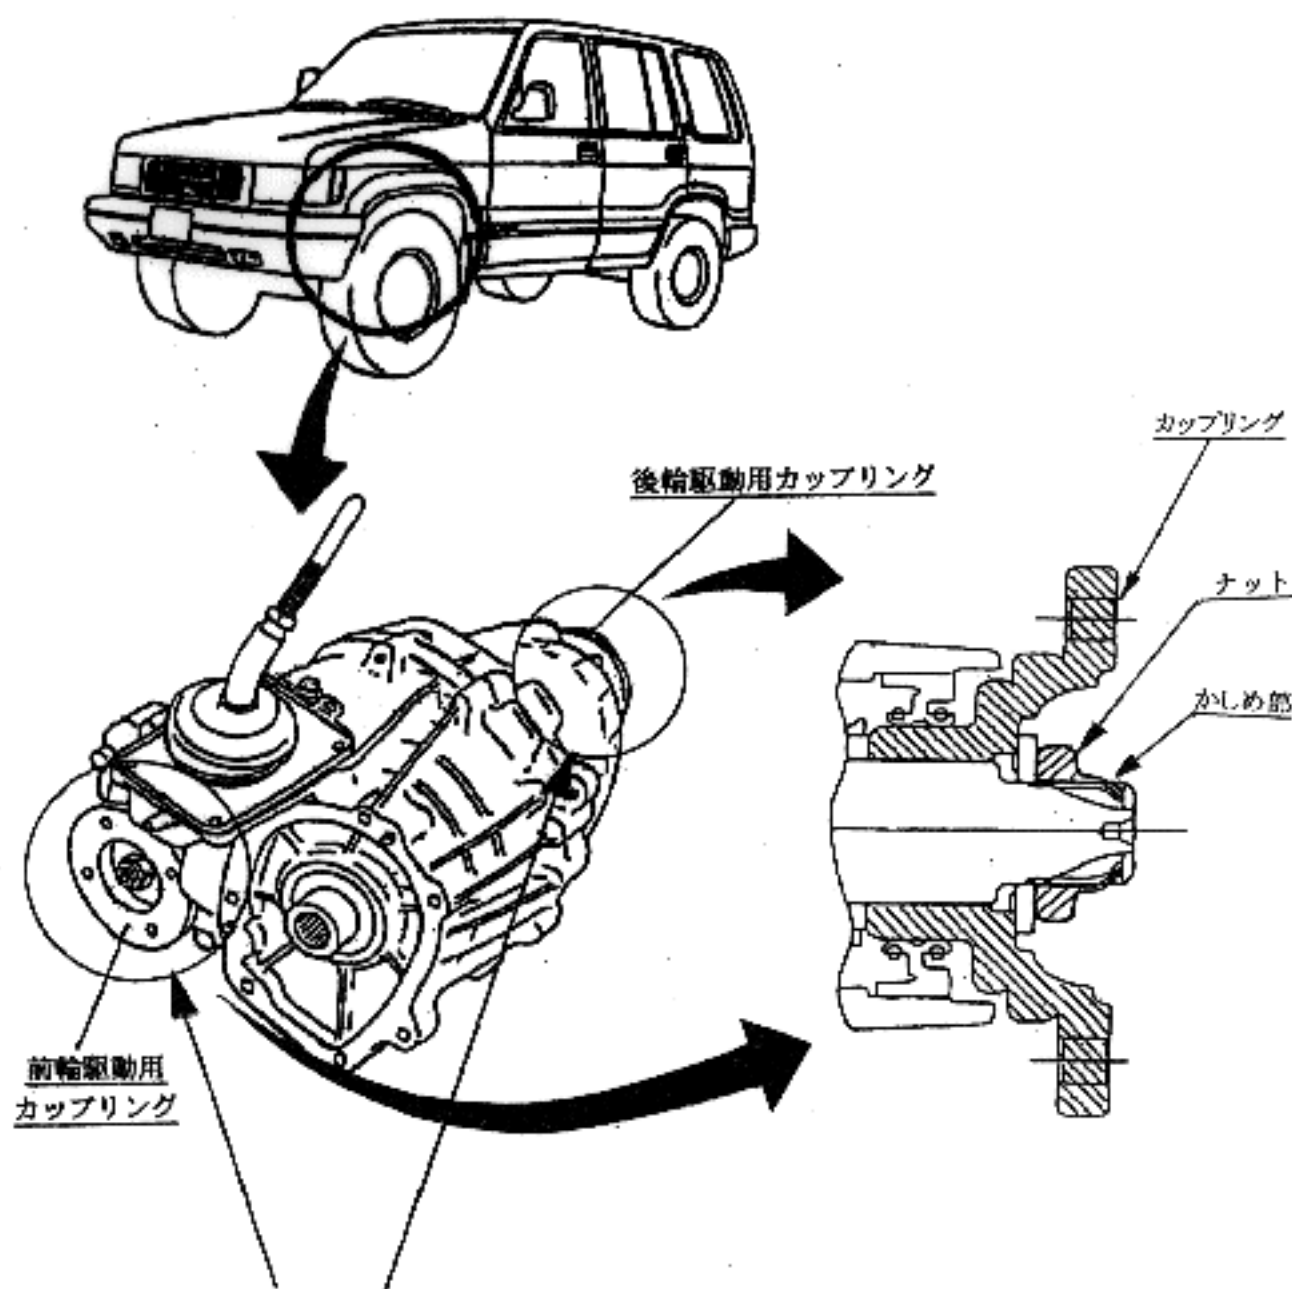

基準不適合発生箇所

動力伝達装置の前後軸駆動力分配装置において、当該分配装置のカップリングのナット部のかしめが行われていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み、最悪の場合、プロペラシャフトとの結合が外れ、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車同点検し、当該ナット部のかしめが行われていないものは、かしめを行う。また、かしめが行われていないもので当該ナットが緩んでいるものは分配装置内部を点検し、損傷している部品があれば良品と交換する。

識別：カップリングとプロペラシャフトを結合するボルト頭部に緑色ペイントを塗布する。（前後 合計 8 本）