
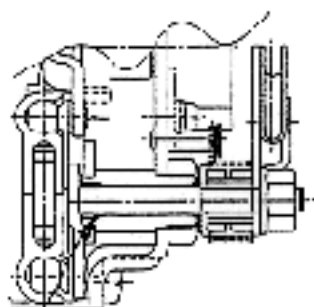


改善箇所説明図

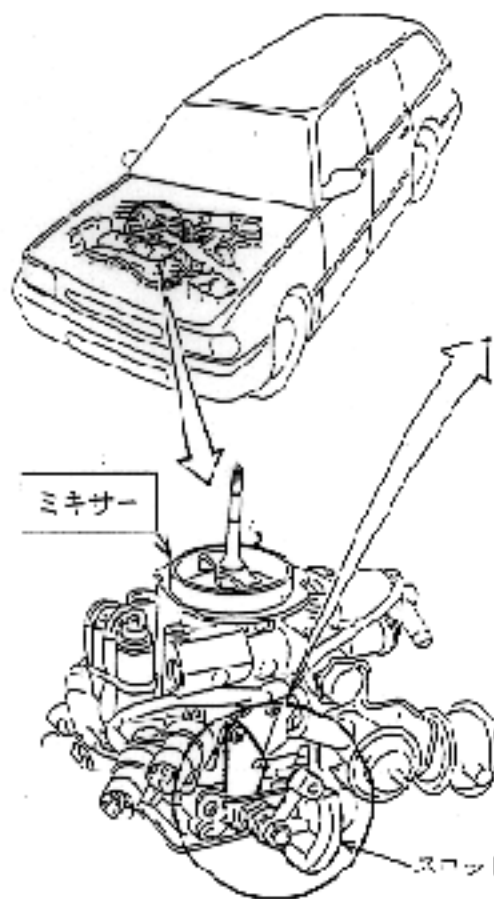


スロットルドラム部断面


基準不適合発生箇所

原動機に燃料を供給する混合器（ミキサー）において、スロットル開度をオートマチックトランスミッションに伝達するシャフトの軸受部に加工不良のものがあり、繰り返しフケルバグル操作を行うと、当該シャフトを保持する軸受部が磨耗して、最悪の場合、ミキサーのスロットルが戻らなくなるおそれがある。

改善前

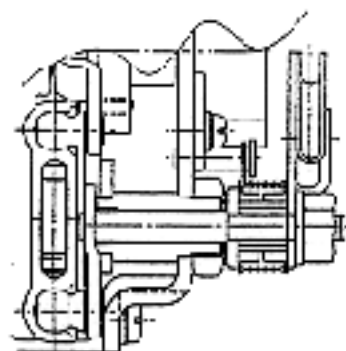

改善後

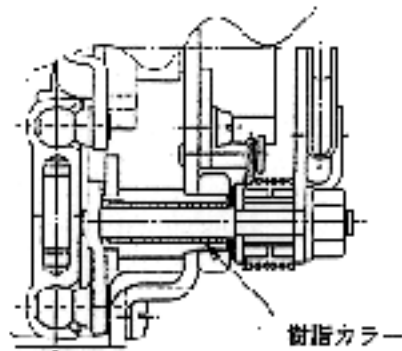

改善の内容

全車両、当該ミキサーを対策品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの横に塗布する。

注： は交換部品を示す。