


改善箇所説明図 ②

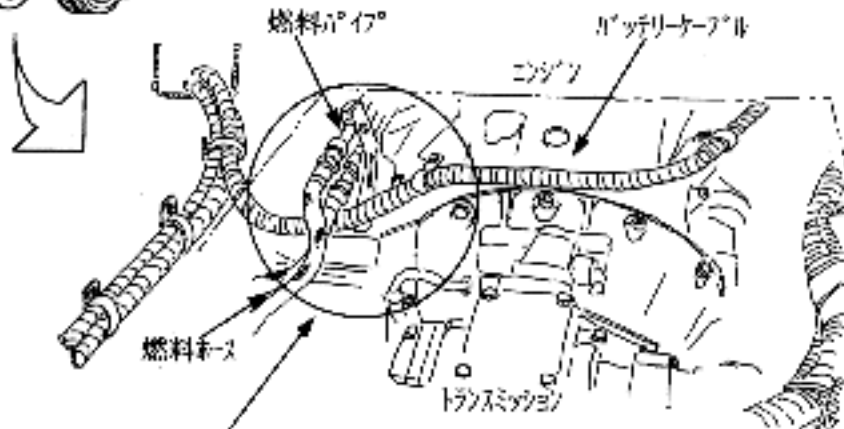


基準不適合発生箇所


エンジンルーム内のバッテリーケーブルの電気配線の取回しが不適切なため、燃料ホースまたはパイプと当該ケーブルが接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注：□内は追加部品を示す。

改善前 (LR 型)

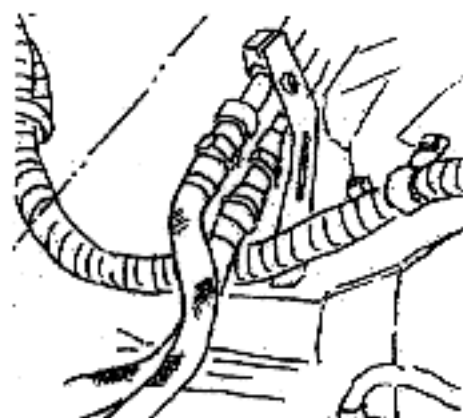

改善後 (LR 型)

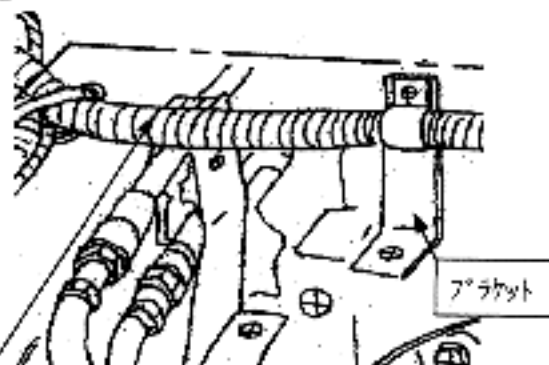

※別：バッテリーケーブル上に黄色ペイントを塗布する。

改善の内容

全車両、当該ケーブルの取回しを変更する。また、当該ケーブルに損傷があるものは、良品と交換する。