


改善箇所説明図

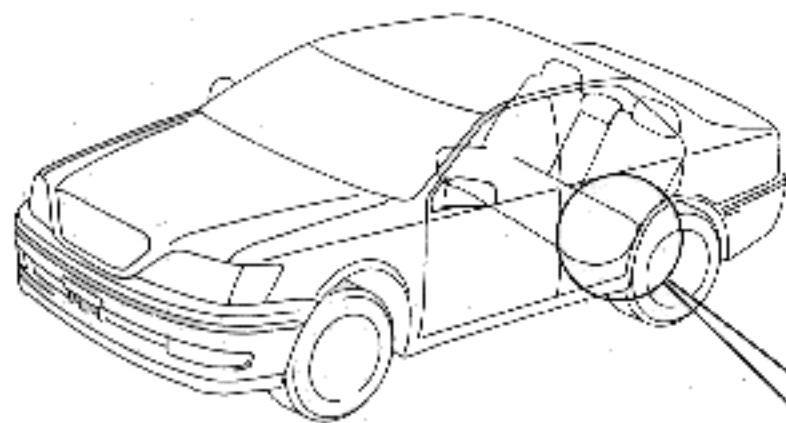

燃料ポンプ用電気配線


後部座席

金枠


基準不適合発生箇所

燃料ポンプ用電気配線の取り回しが不適切なため、後部座席の金枠と接触するものがあり、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、ヒューズが切れて原動機が停止するおそれがある。

改善前

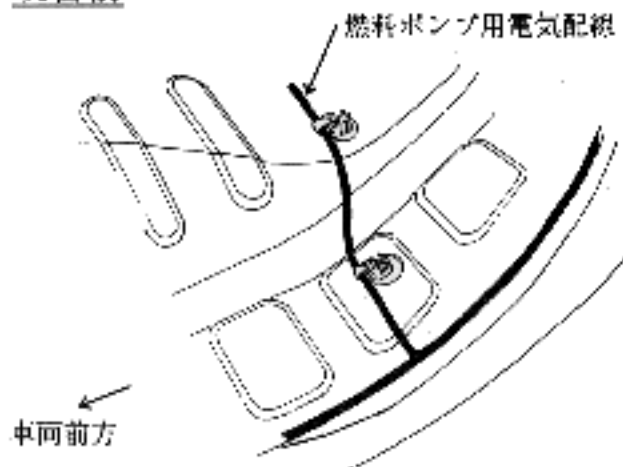

改善後 注：□ は追加及び交換部品を示す。

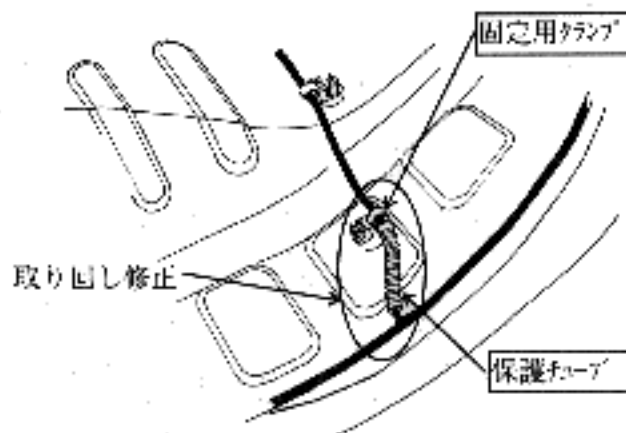

改善の内容

全車両、当該電気配線の取り回しを修正するとともに、保護チューブを取り付ける。また、電気配線が損傷しているものは修正する。

識別：エンジンルーム左側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前方）に黄色ペイントを塗布する。