




改善箇所説明図

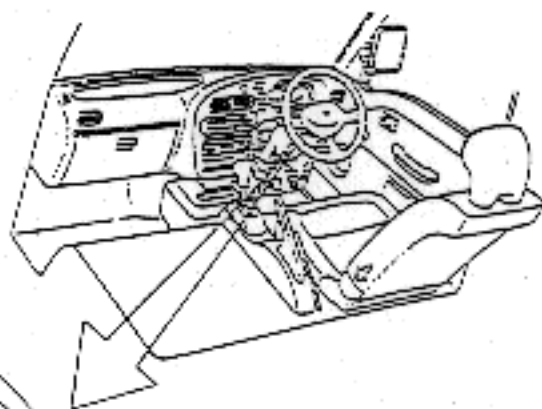

電極盤

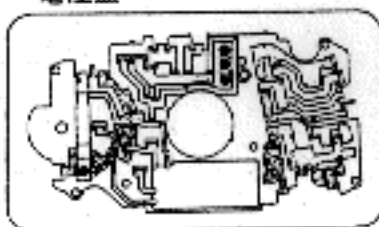

方向指示器

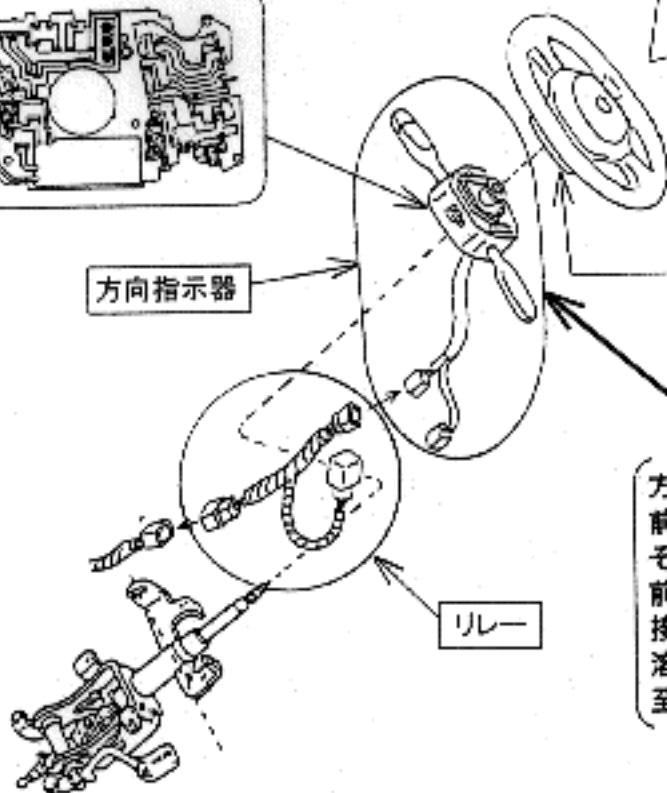

リレー

作業完了車は、かじ取りハンドルの裏側に
黒マジックで○印を付ける。

基準不適合発生箇所

方向指示器の灯火スイッチ部において、
前照灯スイッチの構造が不適切なため、
そのままの状態で使用を続けると、当該
前照灯スイッチの電極盤の摩耗により
接触抵抗が増加し、当該スイッチ部が
溶損して発煙し、最悪の場合、火災に
至るおそれがある。

注： は、交換部品、又は、追加部品を示す。

改善の内容

全車両、車台番号を確認し、当該方向指示器を対策品に交換、又は、リレーを追加する。