


改善箇所説明図

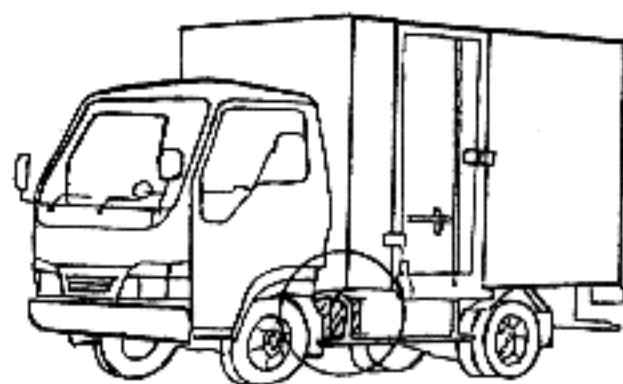

改善の内容

全車両、当該高圧側圧力調整装置を良品と交換する。

燃料の流れ

基準不適合発生箇所

原動機に燃料を供給する高圧側圧力調整装置において、内部の圧力調整弁の製造に不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該圧力調整弁に亀裂が発生して燃料供給量が過多になり、原動機が停止するおそれがある。

圧力調整弁

識別: 白色ペイントを塗布する。

高圧側圧力調整装置

燃料の流れ

注:  内は交換部品を示す。

