

改善箇所説明図



スプリングブラケット部補強板：側面

アキスル

ラジアスロッド [A]

後

基準不適合箇所

ラジアスロッド部補強板


スプリングブラケット部補強板：下面

中枠の強度が不十分のため、左側
中枠とアキスルを継がないでいるラ
ジアスロッドのブッシュが損傷し
た場合に、中枠の当該取付部分に
かかる荷重が増大することにより、
中枠に亀裂が入り、最悪の場合、
中枠が折損して走行不能となるお
それがある。

改善内容

全車両、中枠を補強するとともに、
ラジアスロッド・ブッシュを対策品
と交換する。

[A] 部詳細
(ラジアスロッド)

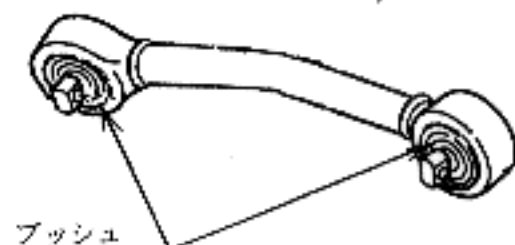

識別：ラジアスロッド部補強板に白ペイントを塗布する。

注：□は変更・追加部品を示す。