


改善箇所説明図

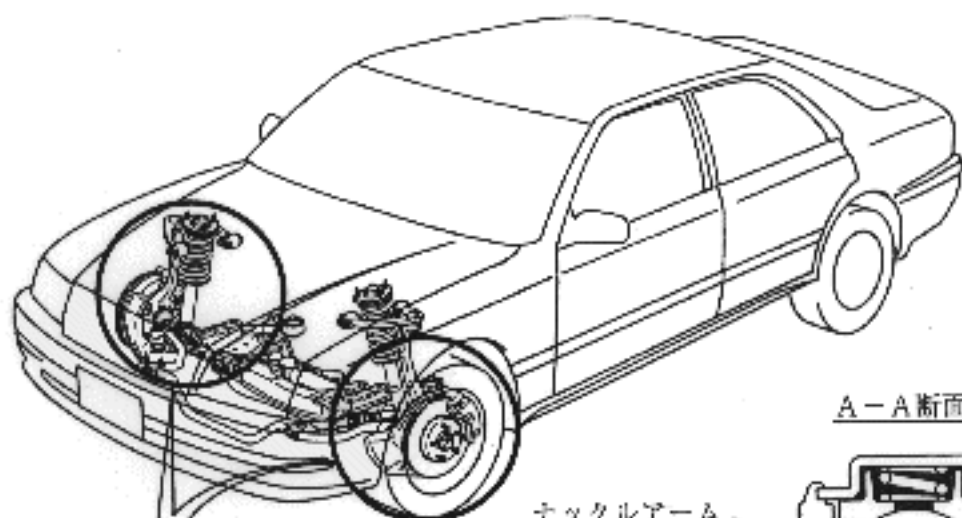

A-A断面

ナックルアーム


樹脂製シート

グリース

基準不適合発生箇所

ロアボールジョイント内部の潤滑性に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、滑動部分が異常に摩耗して損傷し、最悪の場合、ロアボールジョイントがナックルアームから外れ、走行不能に至るおそれがある。


注：□ は交換部品を示す

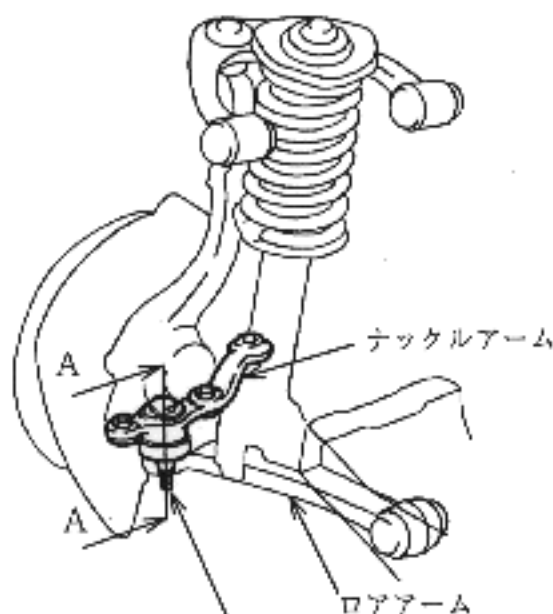

ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）


改善前

凸部あり

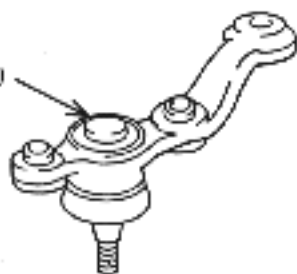

改善後

凸部なし

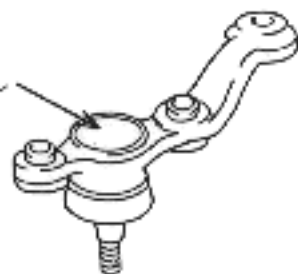

改善の内容

全車両、当該左右ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）を対策品と交換する。

識別：エンジンルーム右側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前方）に黄色ペイントを塗布する。