
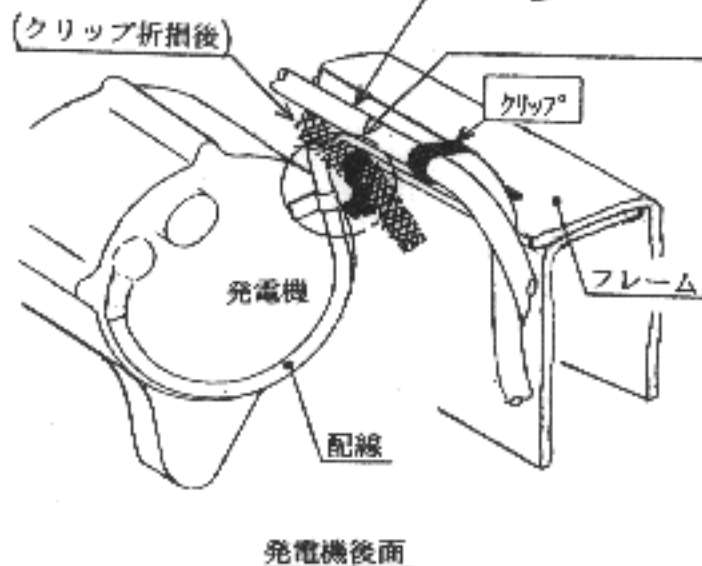


改善箇所説明図

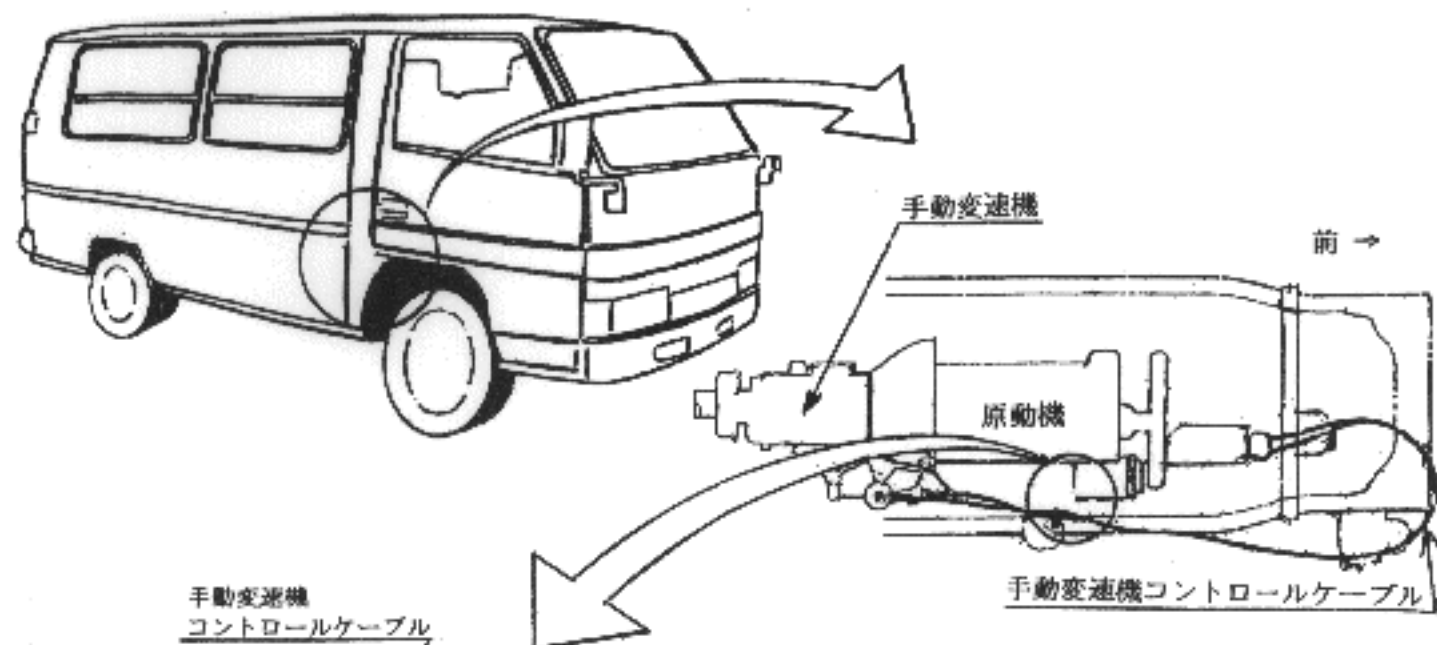


基準不適合発生箇所

手動変速機コントロールケーブルをフレームに固定しているクリップの強度が不足しているため、当該手動変速機の作動の繰り返しでクリップが折損して、クリップの一部が発電機（オルタネータ）の配線と接触する事により、当該配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


改善の内容

全車輛、当該手動変速機コントロールケーブルのクリップを対策品と交換する。

クリップ

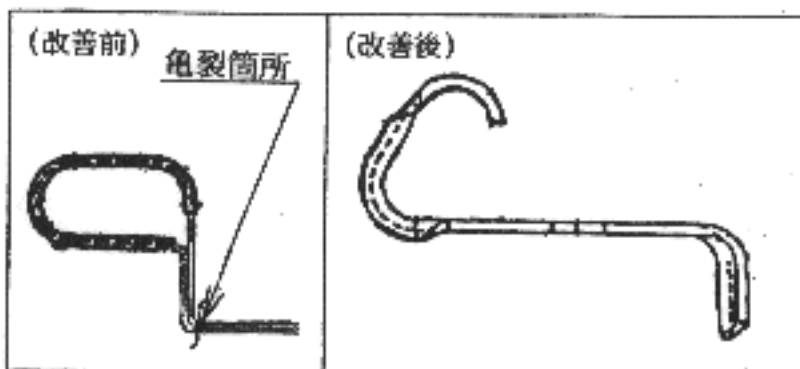

識別：ラジエタファン上部に
黄色ペイントを塗布する。

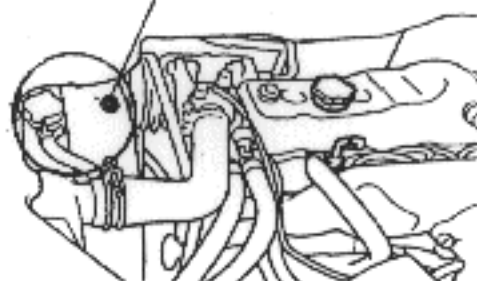

注：□内は交換部品を示す。