
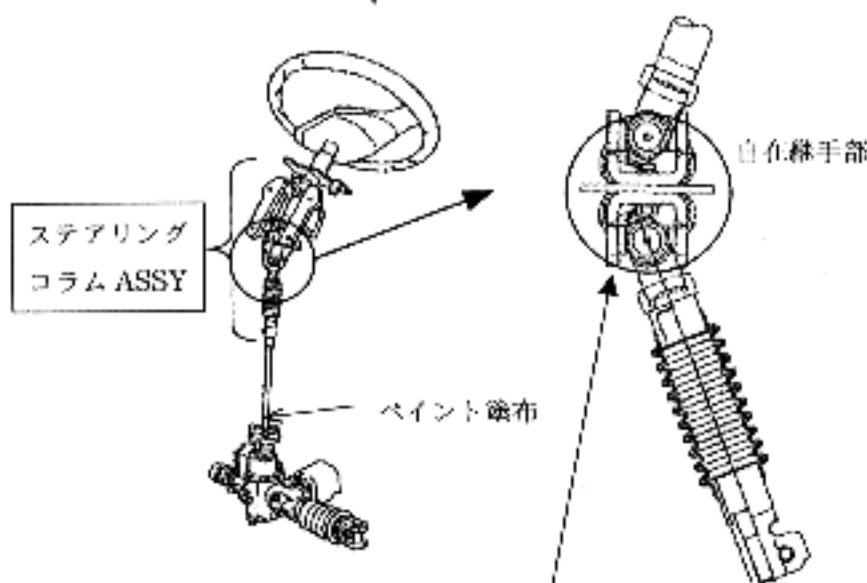


改善箇所説明図

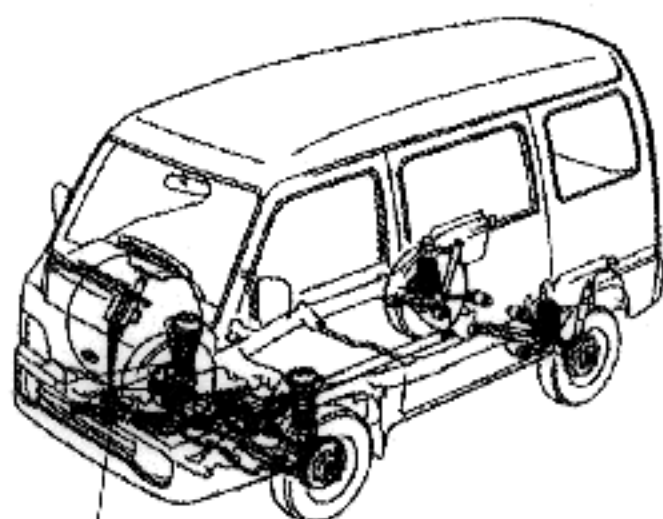

改善内容

全車両点検し、ボルトの一部が混入しているものは良品と交換する。

識別：シャフト下部に黄色ペイントを塗布する。

注) は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

かし取装置において、ステアリングコラムの自在継手部に、製造工程に於いてステアリングロック機構取付ボルトの一部(ボルト締結時のみに使用し、締結後は切断して廃棄するもの。)が混入して混入した可能性があり、このままの状態で使用を続けるとハンドル操作が重くなることもあり、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。