


改善箇所説明図

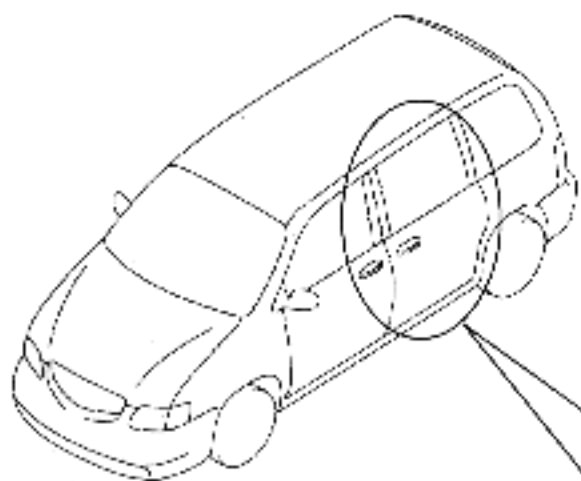

ボデー側

リモートコントローラ
リンク溝

ロックピン

チャイルド
ブローフレバー

OFF
ON

ドアラッチ
解除ケーブル

ドア・ラッチ

基準不適合発生箇所


スライド式リアドアにおいて、ドアロック装置のリンクの溝の形状が不適切なため、室内ハンドルでドアを開くことをできなくする装置（チャイルドブローフ装置）を作動させた状態でドアを開閉した際に、ドア・ラッチのかみ合いが不完全となるときがあり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。



識別：右スライドドア・ロア・ローラーに黄色ペイントを塗布する。

改善前

リモートコントローラ
リンク

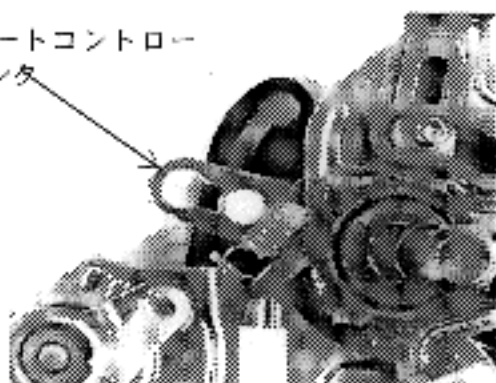

改善後

ストッパー



改善の内容

全車両、当該リンクの先端部にストッパーを装着する。