


改善箇所説明図

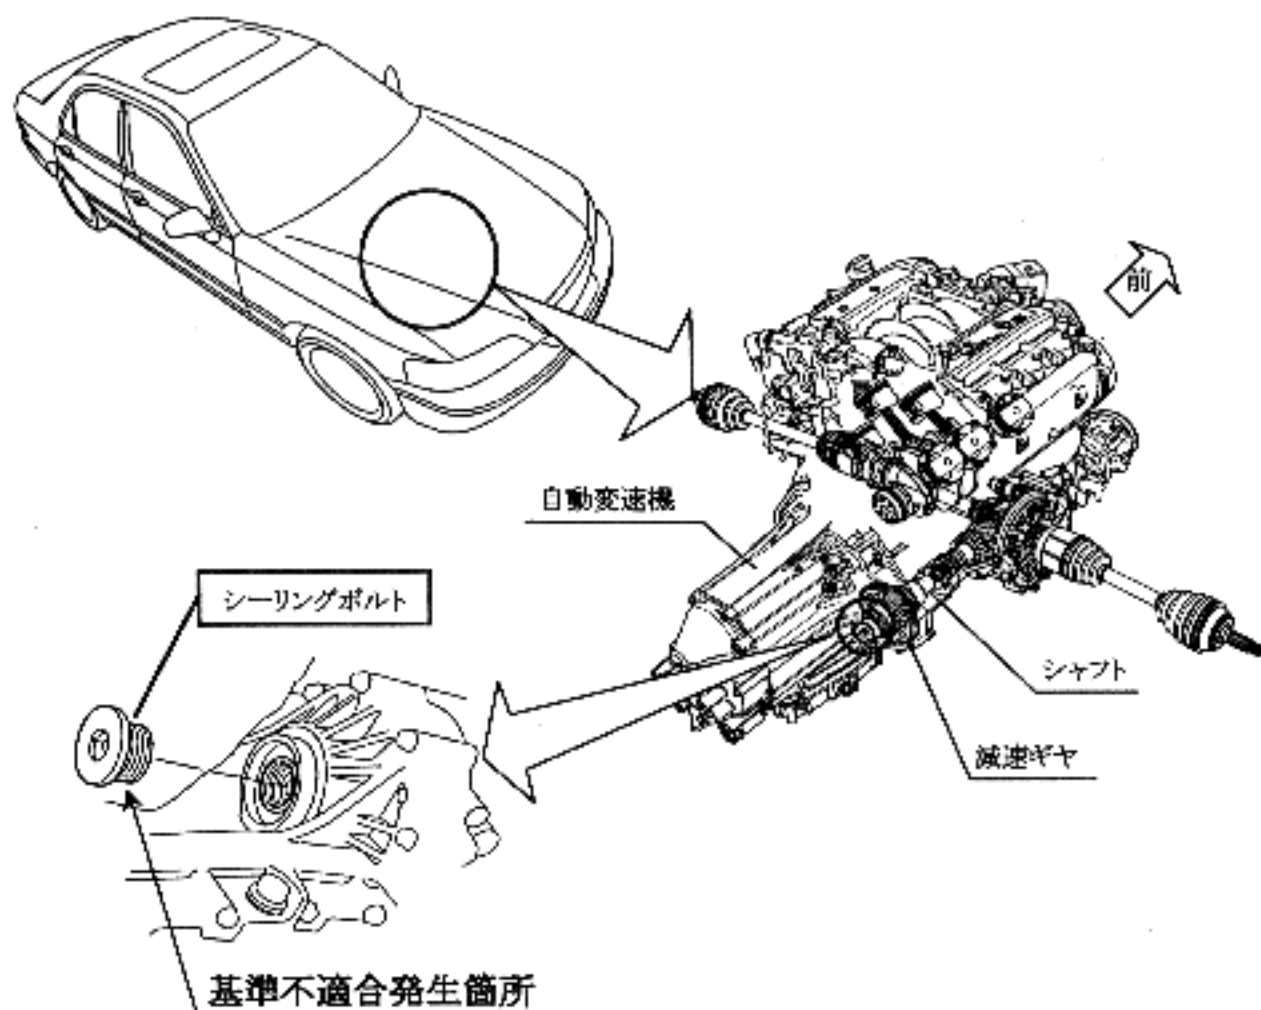

自動変速機において、減速ギヤ用シャフトのシーリングボルトのシーリング方法が不適切なため、高速走行時に減速ギヤとシャフトの連結部がたわむことにより、当該シーリングボルトのシーリング剤が繰り返し衝撃を受けてゆるみ、最悪の場合、減速ギヤ用シャフトが抜け走行不能となるおそれがある。

注: は交換部品を示す

改善内容

全車両、シーリング剤をリングに変更したシーリングボルトと交換する。

改善前	改善後
 シーリング剤塗布あり	リング追加  シーリング剤塗布なし ※寸法、外観色は同一

識別: シーリングボルトに黄色ペイントを塗布する。