



改善箇所説明図

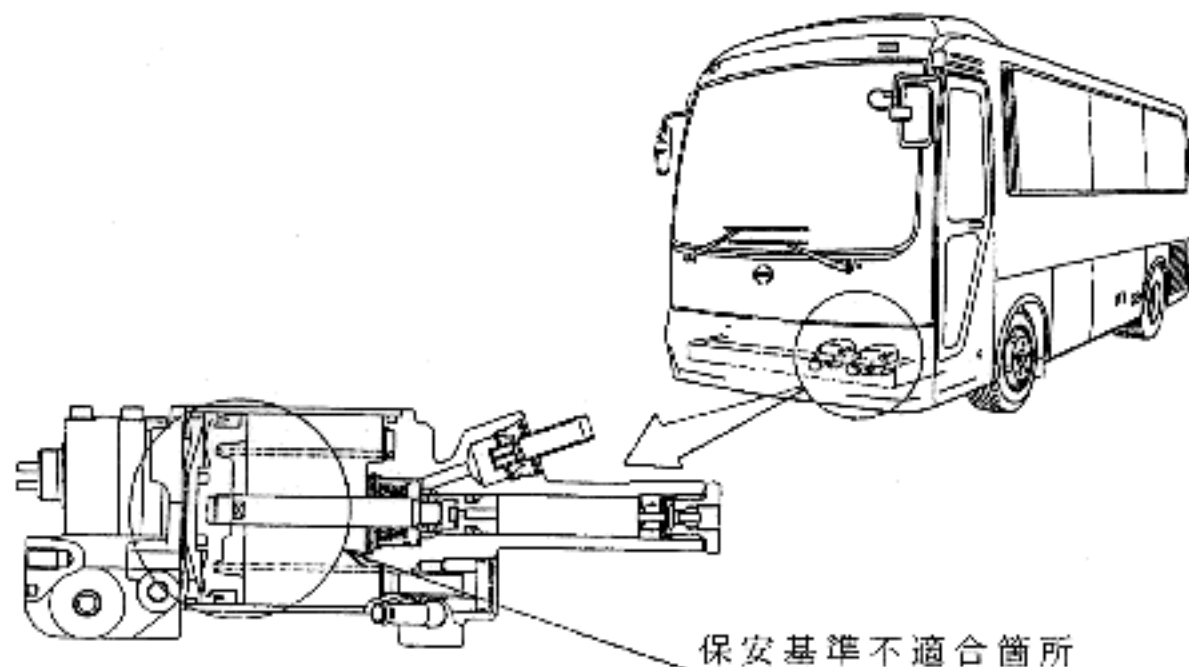


制動装置において、ブレーキブースタのピストンロッドのねじ部の長さが不足しているため、エアピストンと当該ピストンロッドの締結部に緩みを起こすものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキを開放してもブレーキが一時的に戻り不良となり、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善前

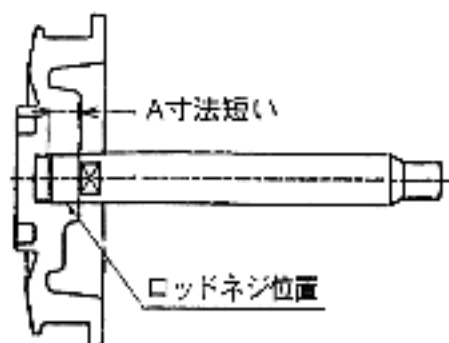

改善後

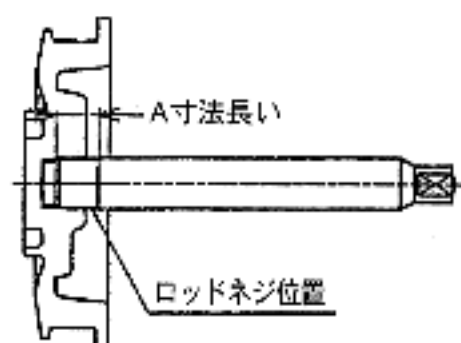

改修の内容：全車両、当該ブレーキブースタを良品と交換する。

識別：交換用ブースタの銘板右横にφ8の黄色マークのシールを貼る。