


改善箇所説明図

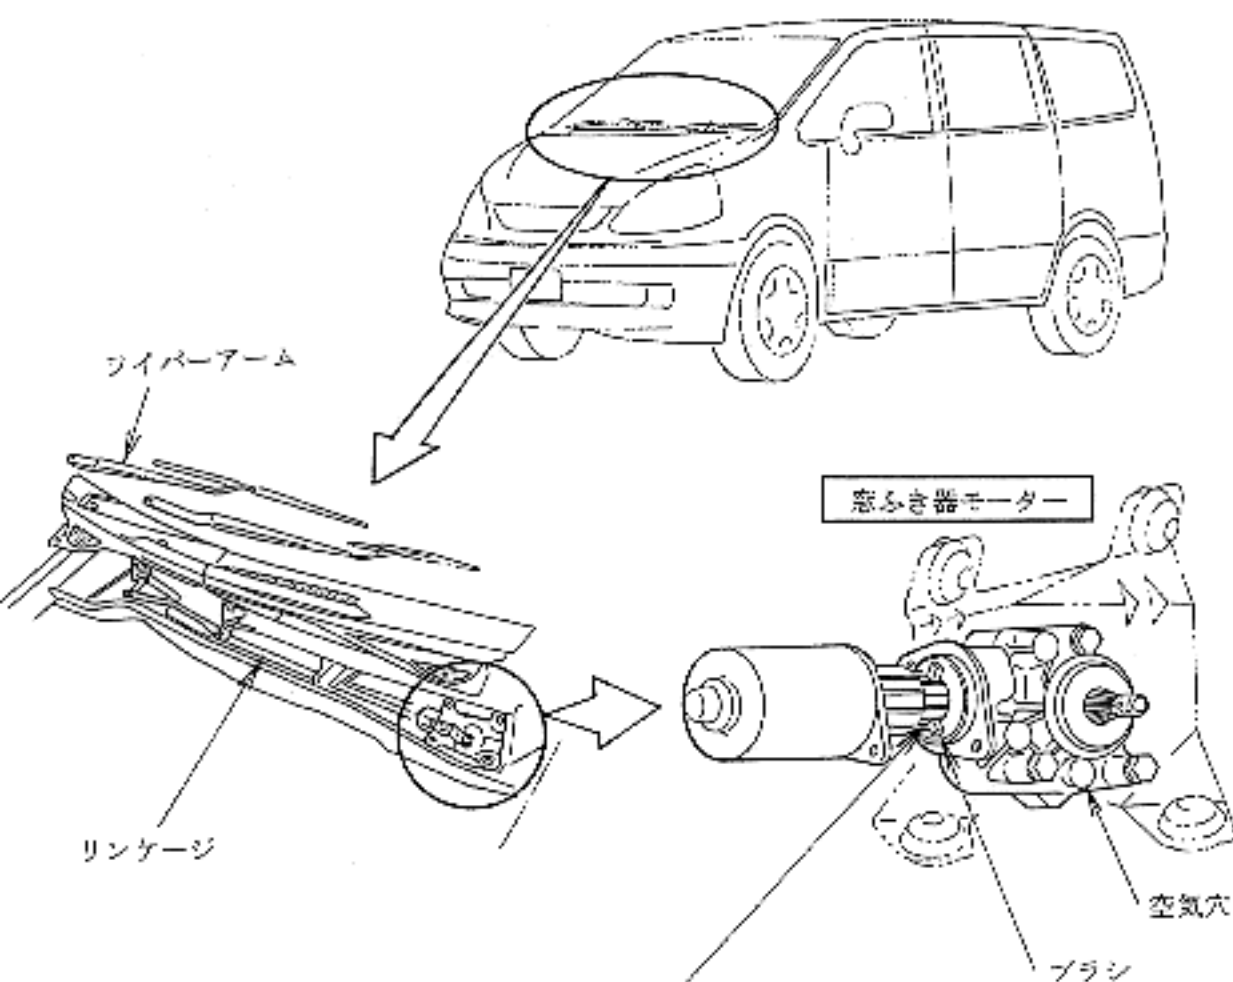

基準不適合発生箇所

窓ふき器のモーター部において、工場における雨漏れ試験の実施方法が不適切なため、モーター空気穴より雨漏れ試験時の水が浸入し、モーターブラシの電気抵抗が大きくなったものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該モーター内部コイルへの通電が不良となり、窓ふき器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

雨漏れ試験を実施したものについて全車両、当該モーターを良品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの上に塗布する。

注： は交換部品を示す。