


改善箇所説明図

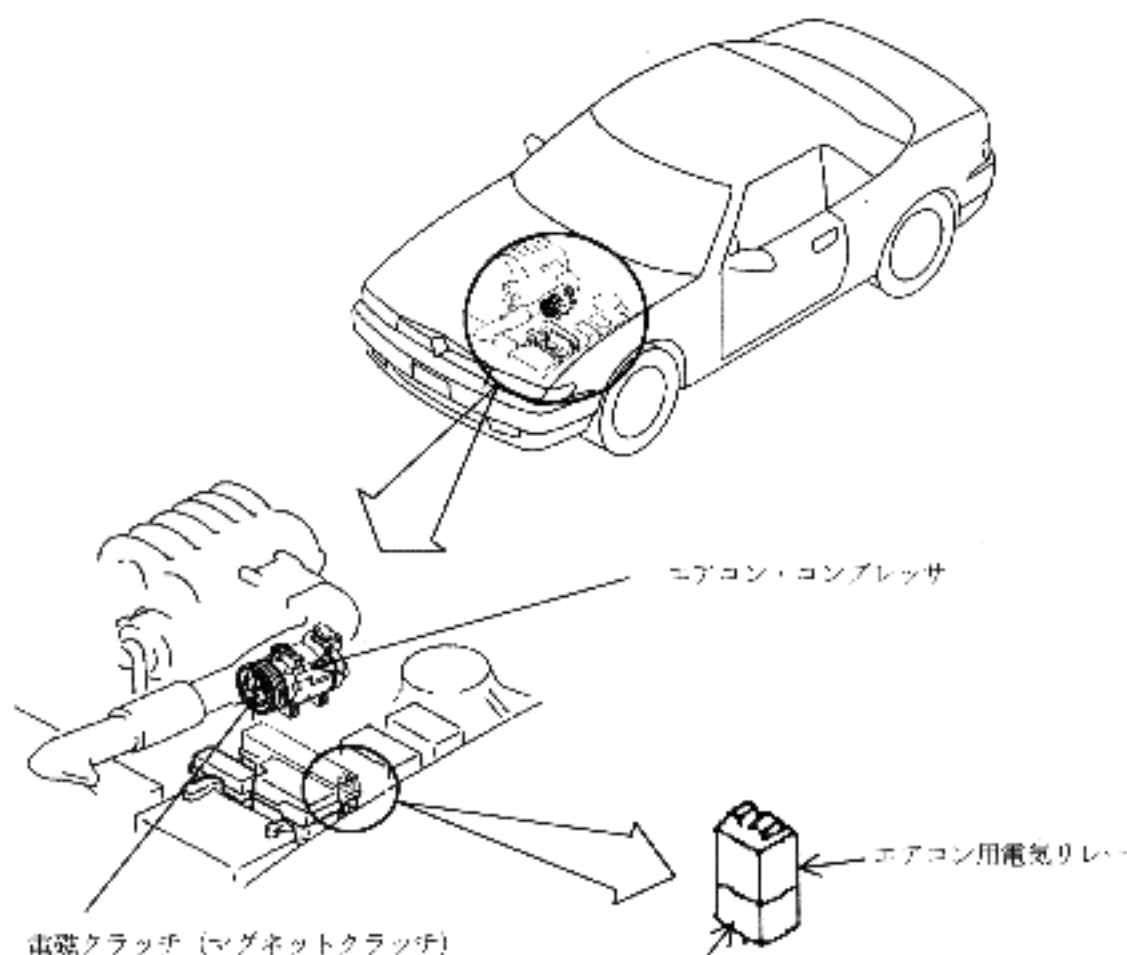


基準不適合発生箇所

エアコンの電磁クラッチ (マグネットクラッチ) を制御する電気回路において、ヒューズの容量が不適切なため、マグネットクラッチの電磁石用巻線が劣化して当該電気配線に過大な電流が流れた場合、エアコン用電気リレーが焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気回路に10Aヒューズを追加する。

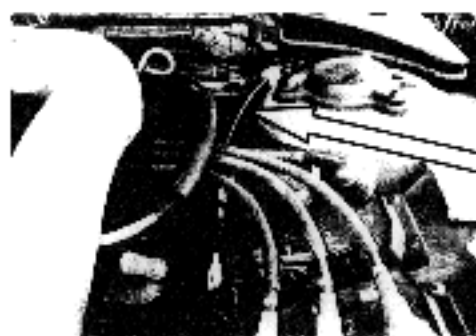

10Aヒューズ付きコード

注) □内は、追加部品を示す。