


〔改善箇所説明図〕②

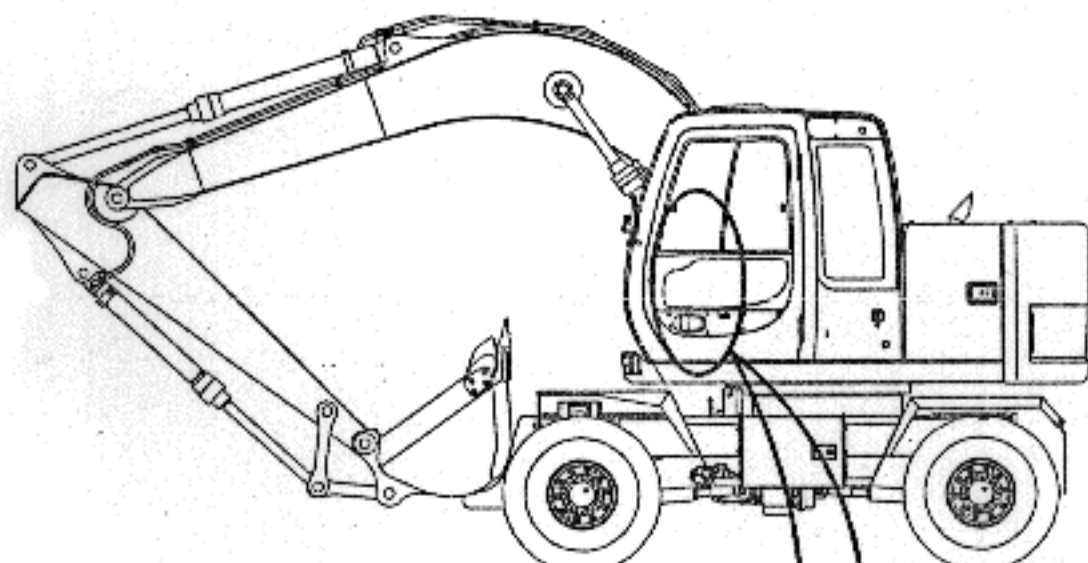

ハンドル

基準不適合発生箇所

かじ取装置において、かじ取ハンドルの角度を調整・維持する装置（チルトハンドル）のチルト用シリンダ取付部の寸法が不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、チルト用シリンダ取付部が固着し、最悪の場合、チルト用シリンダのロッドが折損し、確実な操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、チルト用シリンダアセンブリを対策品と交換する。

チルト用シリンダアセンブリ

ピン

チルト用シリンダ

折損箇所(シリンダロッド)

ナット

ホークエンド

ピン

注： は交換部品を示す。

作業完了車はここに白色のペイントを塗布する。

