

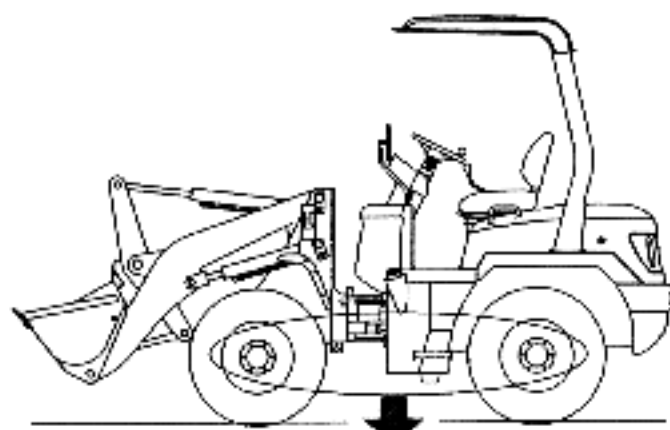


[改善箇所説明図]

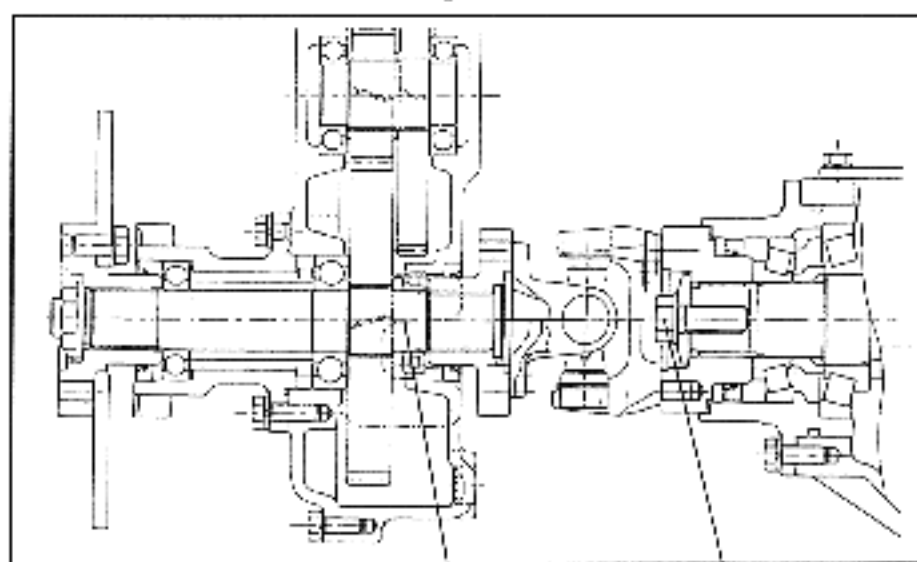

作業終了識別用
白色ペイント塗布

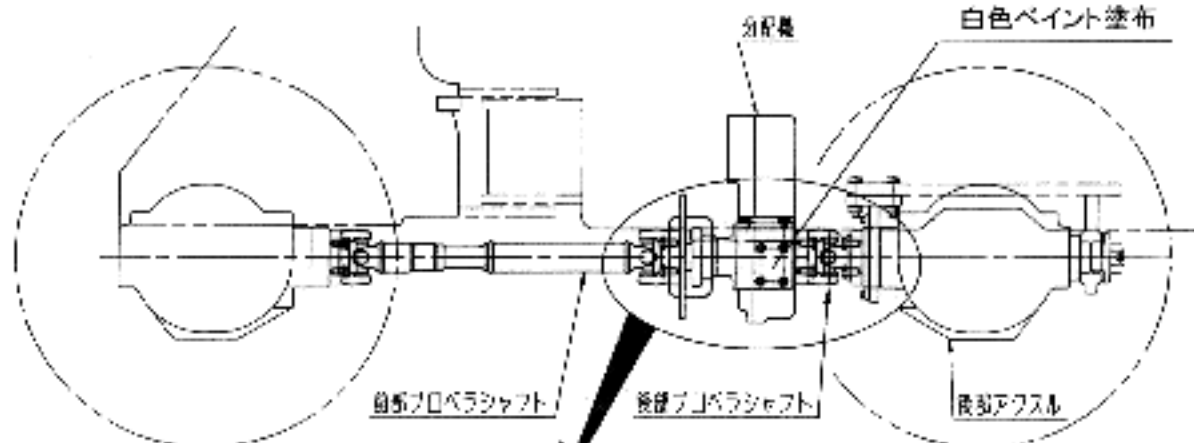

[不具合発生箇所]

動力伝達装置において、後部プロペラシャフトに組付け不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該プロペラシャフトの取付部に過大な力が加わり、最悪の場合、プロペラシャフト取付センターボルト又は分配機のシャフトが折損するおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該ボルト及びシャフトに異常のないものは組付けの再調整を行う。また、ボルトに異常のあるものは後部アクスルを、シャフトに異常のあるものは分配機をアセンブリ交換する。なお、作業終了車は、上図図示部左右に白色のペイントを塗布する。