

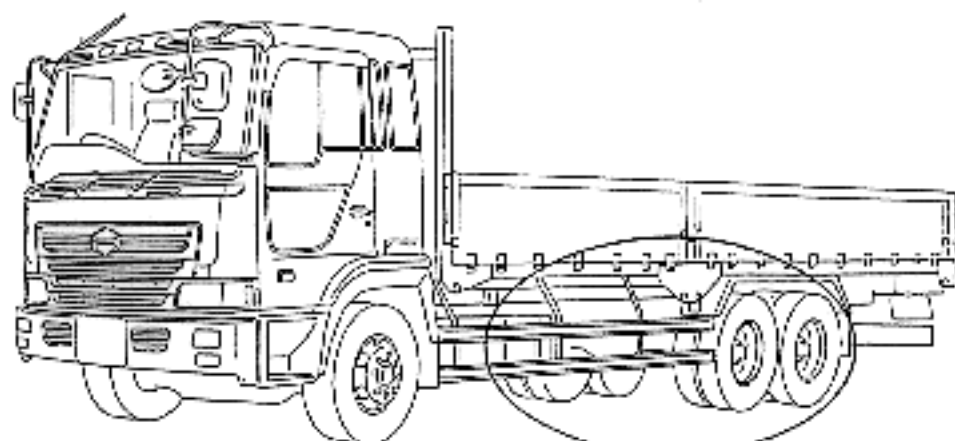


改善箇所説明図

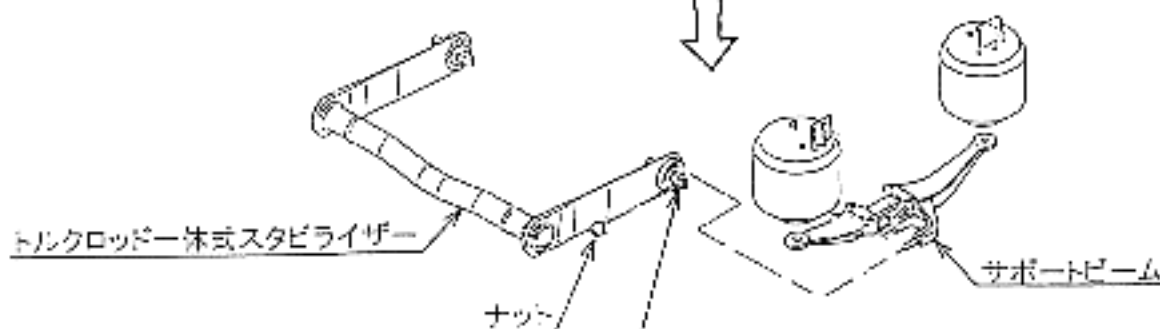

(平 面 図)

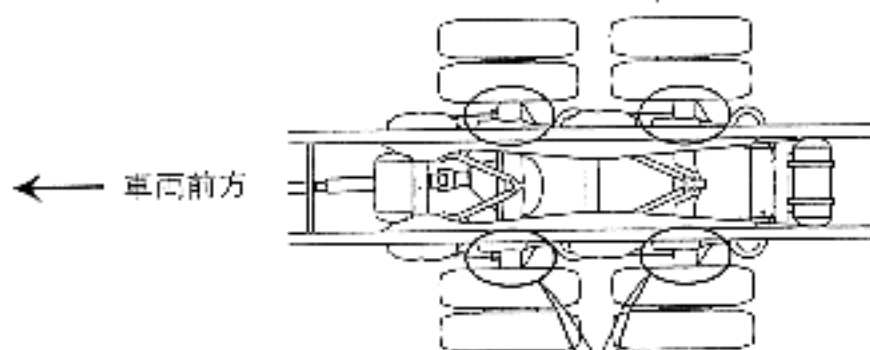

基準不適合発生箇所

後輪緩衝装置のスタビライザーの塗装が不適切なため、スタビライザーとサポートビームの締結部に塗料が堆積しており、そのままの状態で使用を続けると、当該締結部の締付けナットが狂み、最悪の場合、ナットが脱落して締結部が外れ走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該締結部の塗料を除去し、ナットを再締結する。

識別：ナットの頭部に黄色ペイントを塗布する。