


改善箇所説明図

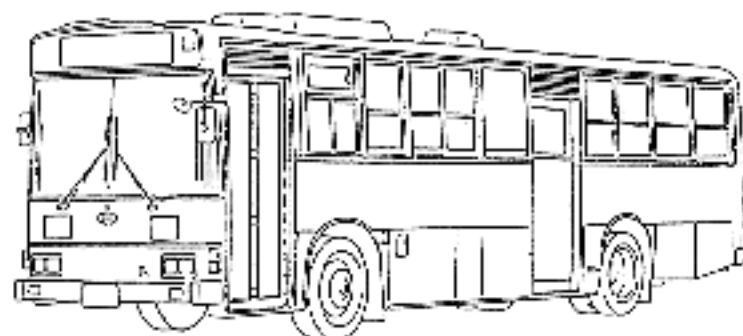

ブレーキパイプ



グリスチューブ

基準不適合発生箇所

前車軸用グリスチューブの取り回しが不適切なため、当該グリスチューブが前車軸用ブレーキパイプに接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ブレーキパイプ表面のメッキが剥がれ、最悪の場合、ブレーキパイプが腐蝕・摩耗するおそれがある。

車両前方

フロントアクスルビーム

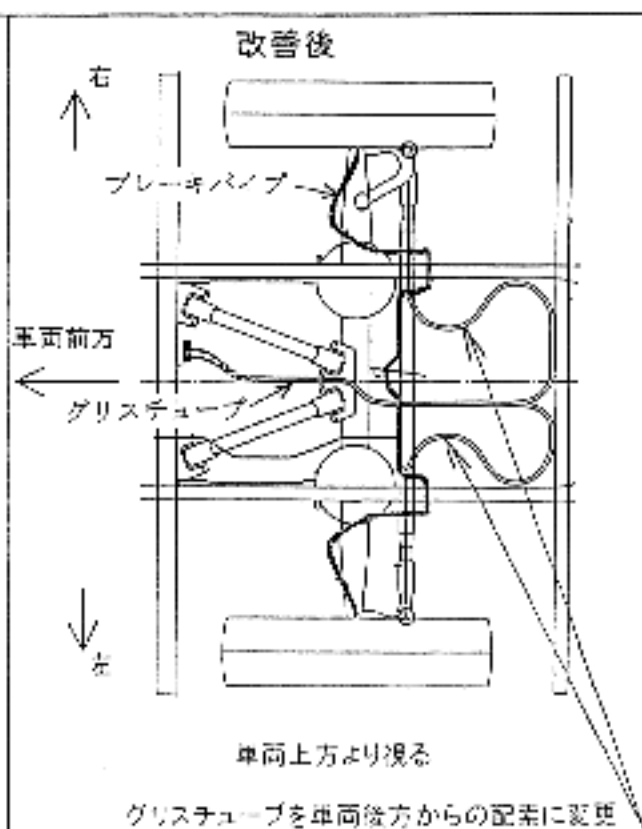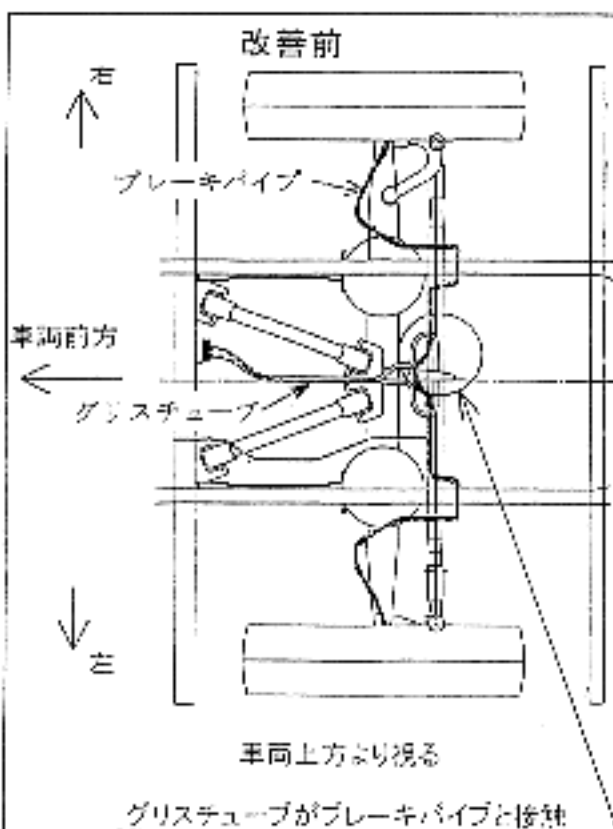

改善の内容

全車両、当該グリスチューブの取り回しを修正する。また、当該ブレーキパイプを新品に交換する。