


改 造 箇 所 説 明 図

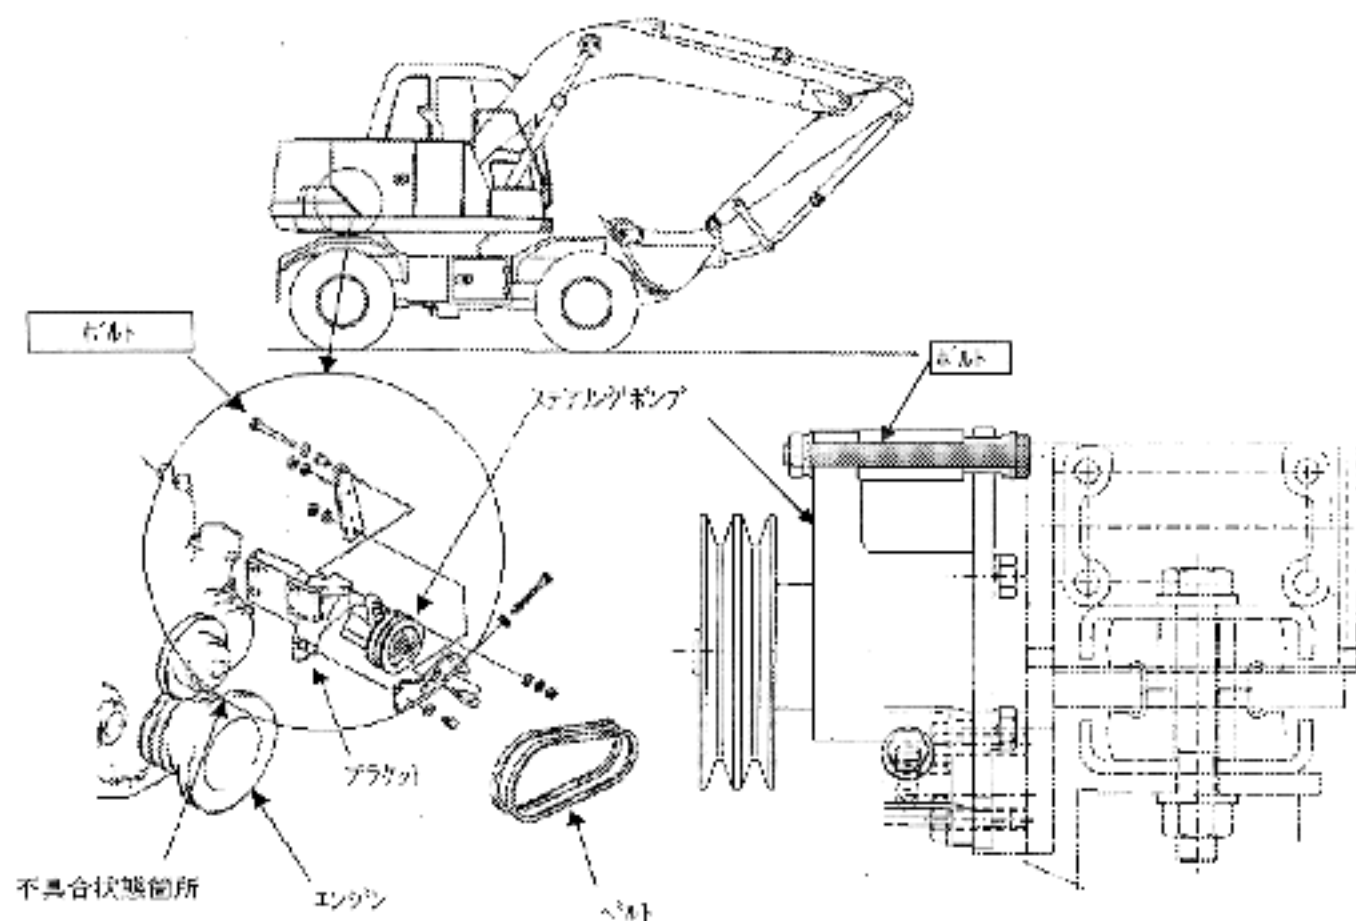

是等不適合箇所

かじ取り装置において、パワーステアリング・ポンプ取付金具の取付穴に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、パワーステアリング・ポンプ取付ボルトが緩み、最悪の場合、当該取付ボルトが折損しパワーステアリングの機能が損なわれ、確実なかじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトを対策品と交換し、規定トルクで確実に締め付ける。

塗別

作業完了車はブラケットのボルト頭部近傍に白ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。