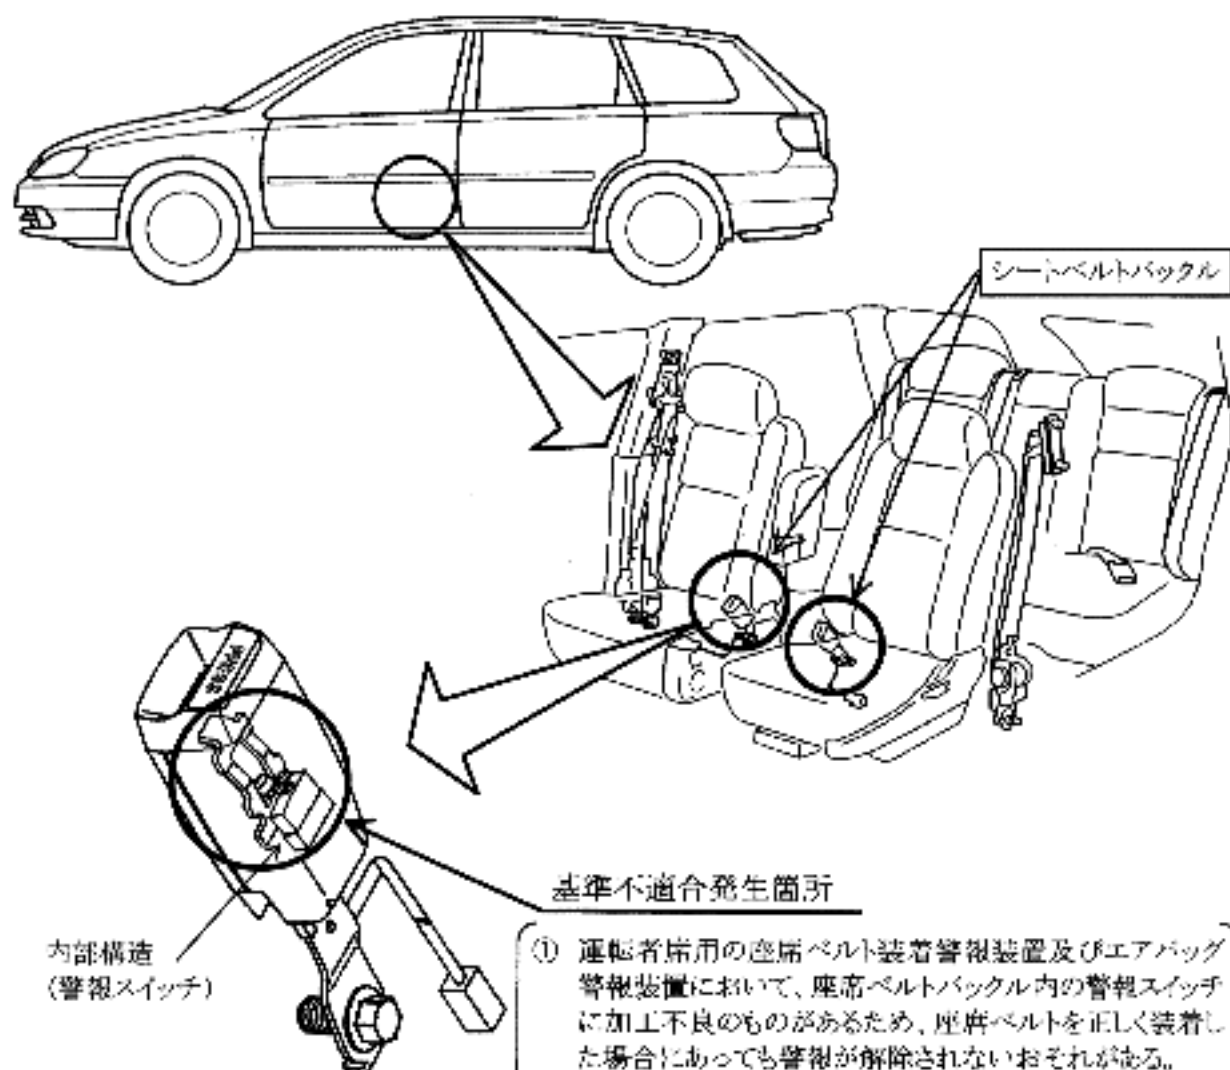


改善箇所説明図



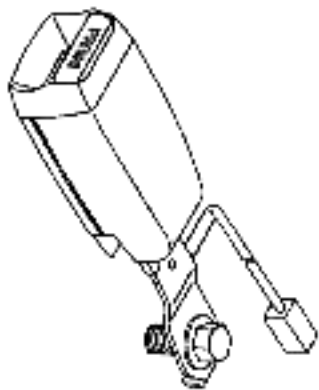
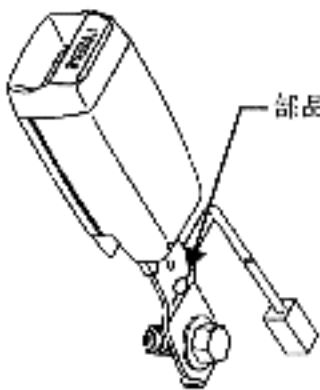
基準不適合発生箇所

- ① 運転者席用の座席ベルト装着警報装置及びエアバッグ警報装置において、座席ベルトバックル内の警報スイッチに加工不良のものがあつたため、座席ベルトを正しく装着した場合にあつても警報が解除されないおそれがある。
- ② 助手席用のエアバッグ警報装置において、座席ベルトバックル内の警報スイッチに加工不良のものがあつたため、座席ベルトを正しく装着した場合にあつても警報が解除されないおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善内容

全車同、運転者席用及び助手席用の座席ベルトバックルを良品と交換する。

改善前	改善後
	 部品識別: φ8白色シール貼付

交換作業識別: 運転者席の右側シートスライドレール内側に白ペイントを塗布する。