

改善箇所説明図





作業完了車はここに
黄色のシールを貼付する



基本小過台発生箇所


原動機用電子制御装置の電気配線の取り回しが不適切なため、燃料ポンプの制御を司る金具と接触するものがあり、そのままの状態に使用が続くと、当該電気配線の絶縁が損傷して短絡し、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

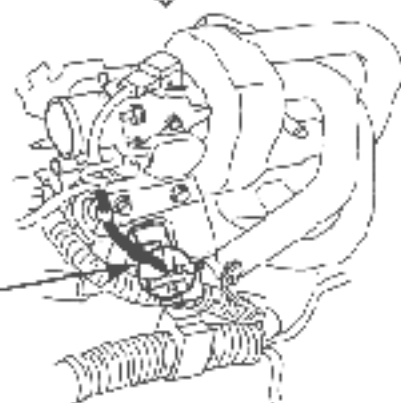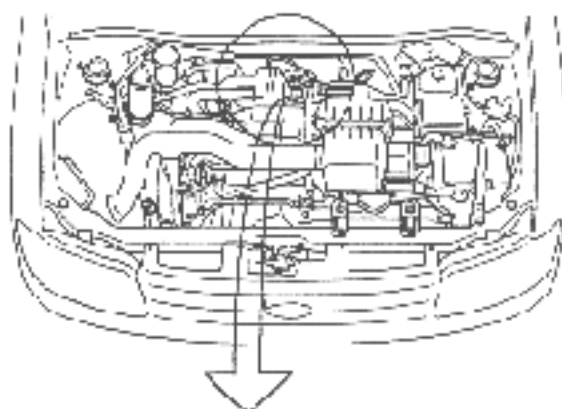

改善措置の内容


注：□は追加部品を示す

改善前

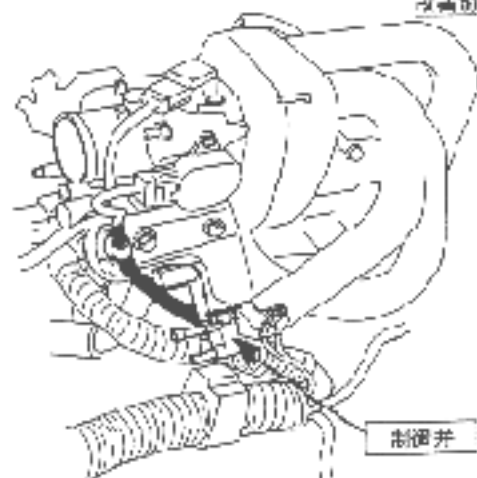

制御弁

改善後

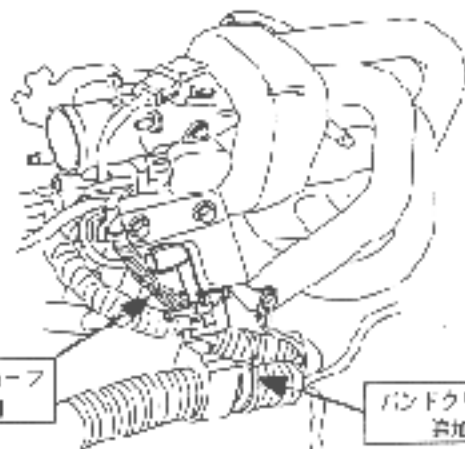

保護チョーク
追加

バンドクリップ
追加

全車両、当該電気配線のバンドクリップを追加し電気配線の走り回しを改善するとともに、保護チョークを取り付ける。
また、電気配線の形状が損傷しているものは修正する。