


改善箇所説明図

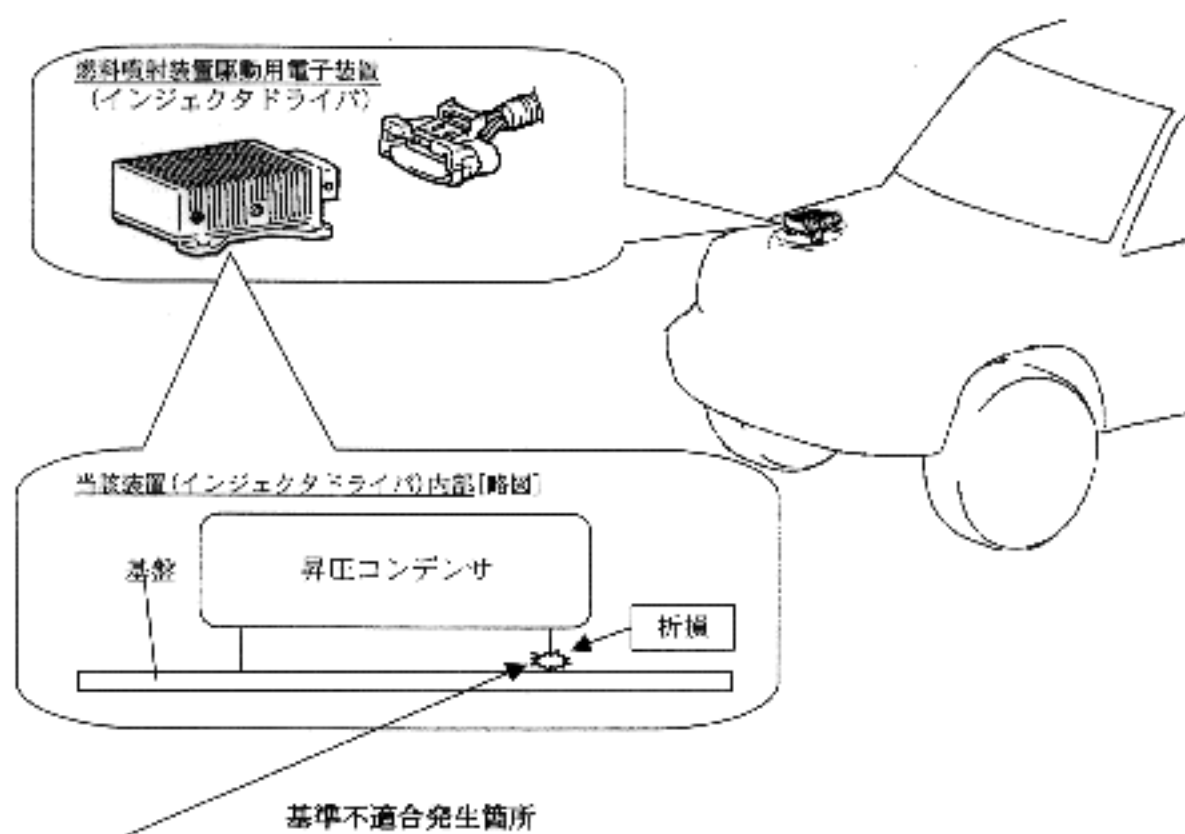

燃料噴射装置(インジェクタ)において、燃料の噴射精度を制御する電子装置(インジェクタドライバ)の車体への取付け位置が不適切なため、そのままの状態で未舗装路走行を続けると、当該装置内部の昇圧コンデンサ取り付け部の配線が振動により折損し、最悪の場合、走行中、原動機が停止し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該インジェクタドライバ内部の昇圧コンデンサとインジェクタドライバケースの間へシリコンボンドを充填する。

識別：インジェクタドライバの部品ラベル右側に、白または黄色のペイントを塗布する。

注：□内は対策部位を示す。

