



改善箇所説明図

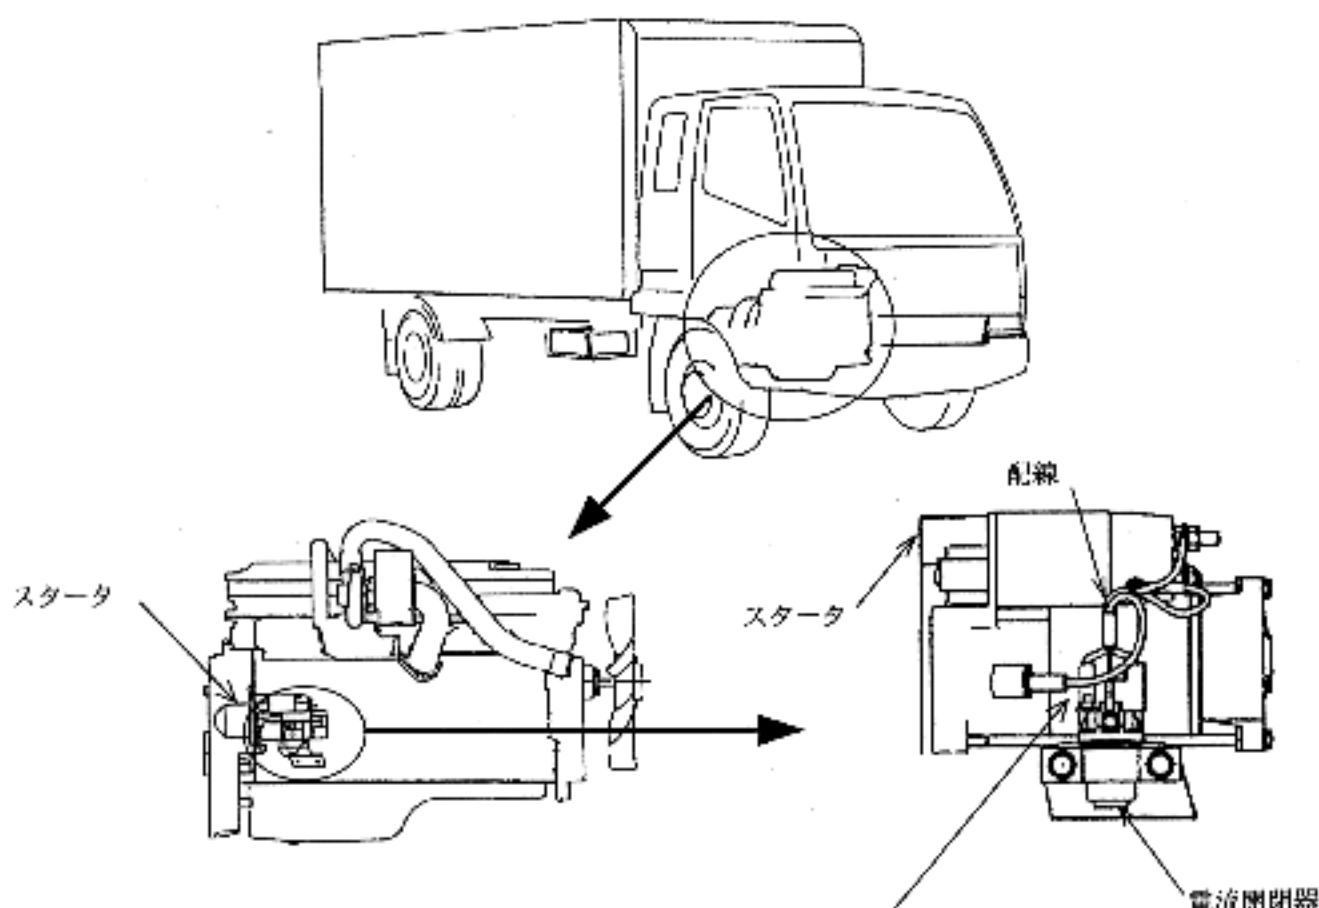


基準不適合発生箇所

原動機のスタータ（始動機）の電流開閉器において、配線の端子部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用が続けると、走行中の振動により当該端子部に過大な力加わり、折損し、原動機が始動できなくなるおそれがある。

改善前

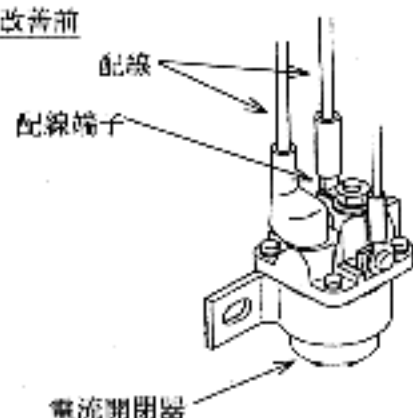

改善後

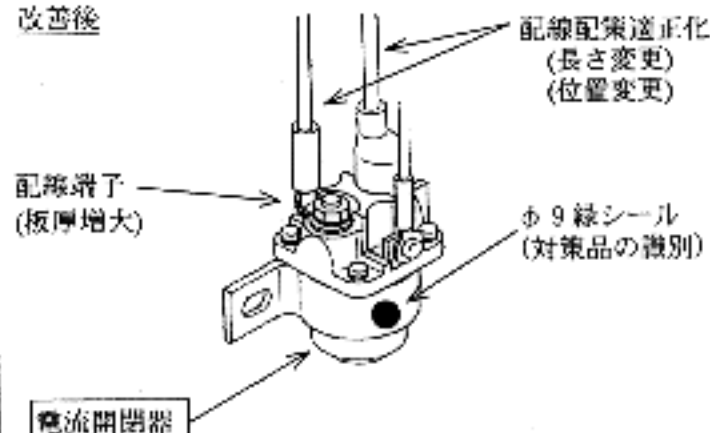

(改善の内容)

対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定措置として、全車両、電流開閉器の配線端子部を点検し、亀裂・折損等異常があるものは良品と交換する。また、後日全車両、当該開閉器を対策品と交換する。

注) □は交換部品を示す