

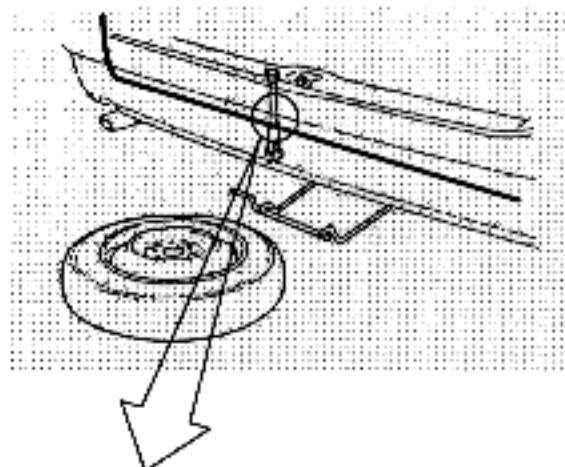


改善箇所説明図

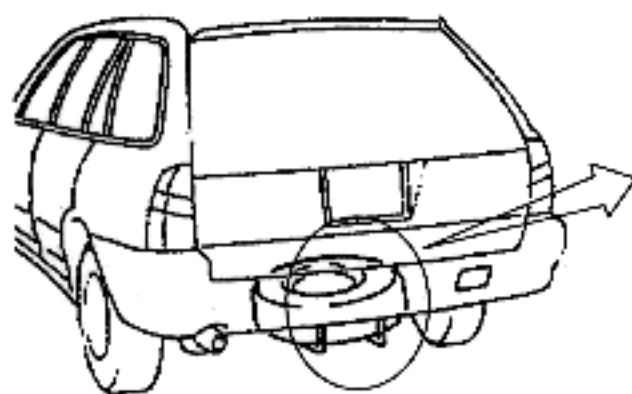


基準不適合発生箇所

スペアタイヤを固定するタイヤハンガーにおいて、当該ハンガーを車体に吊るして固定するホルダーの形状が不適切なため、スペアタイヤ収納時に電気配線がホルダーにより損傷し、最悪の場合、車体後部の灯火類が点灯しなくなるおそれがある。

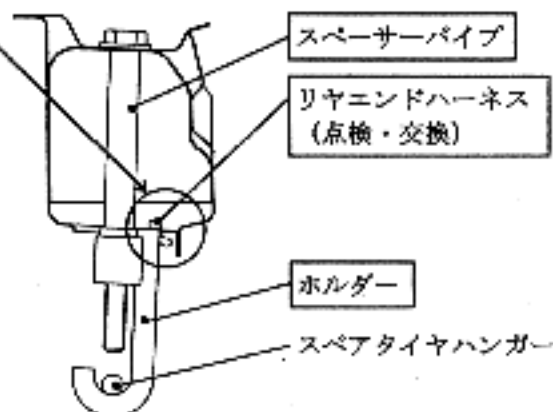


注： 内は交換部品を示す。

改善前

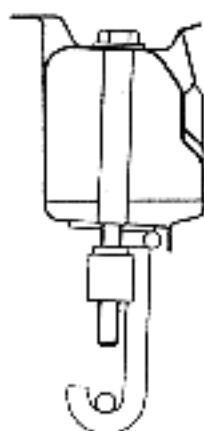

改善後

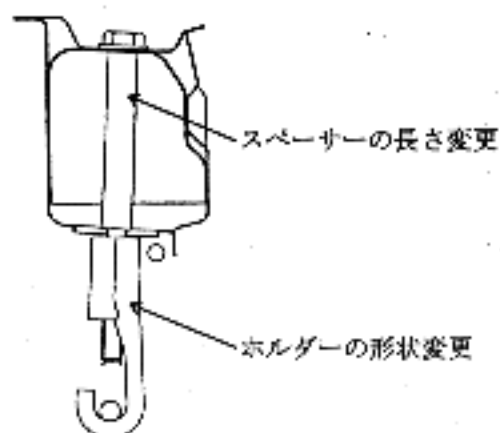

改善の内容

全車両、当該ホルダー及びスペーサーパイプを対策品に交換すると共に、電気配線を点検し、損傷しているものは良品と交換する。

識別：ホルダー表面に白または黄色のペイントを塗布する。