


改善箇所説明図

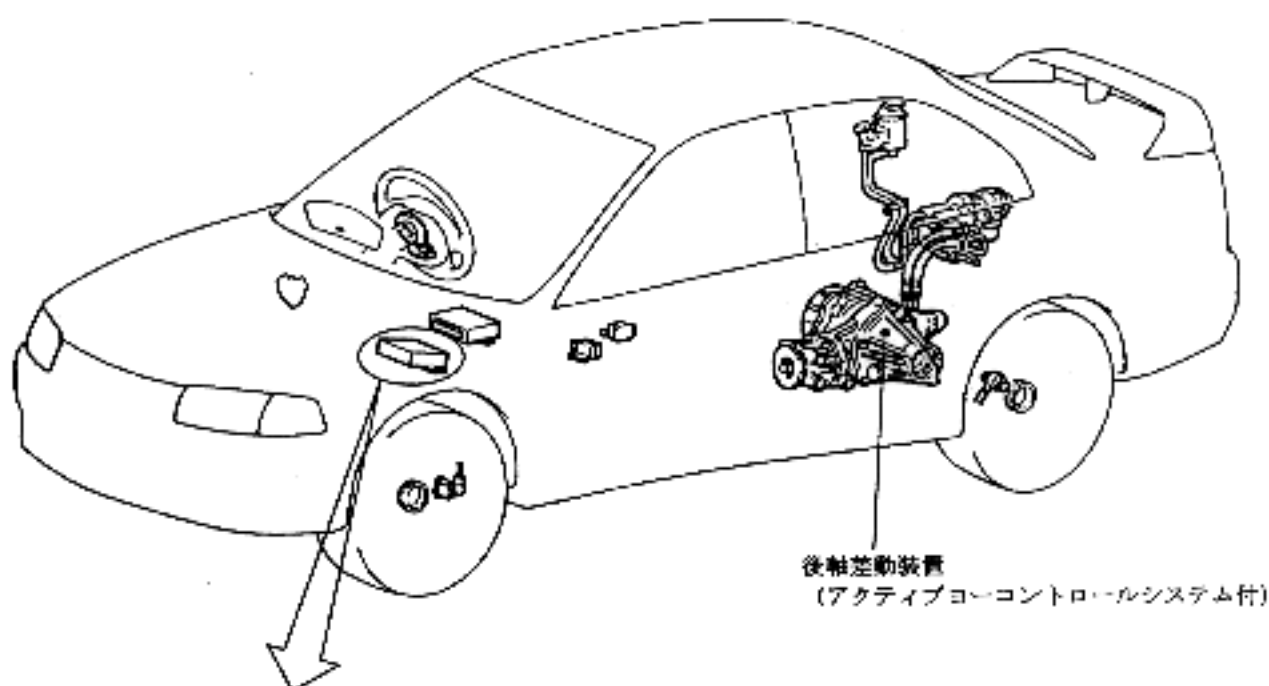

後軸差動装置
(アクティブヨーコントロールシステム付)



アクティブヨーコントロールシステム
制御用コンピューター

基準不適合発生箇所

後軸差動装置において、後輪左右の駆動力制御機構（アクティブヨーコントロールシステム）を制御するコンピュータープログラムの一部に不適切なものがあるため、原動機の始動タイミングによって駆動力移動機構のクラッチが連続して作動する状態となる場合があり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、後軸差動装置が破損するおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該コンピューターを対策品に交換する。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白または黄色のペイントを塗布する。