



改善箇所説明図

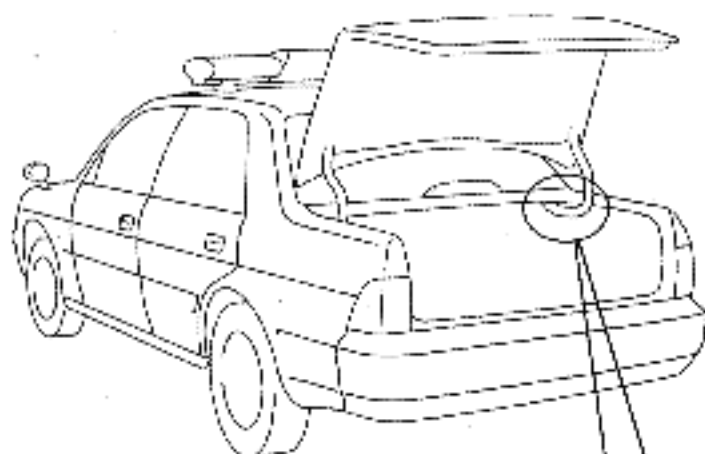

基準不適合発生箇所


トランク部の電気配線の取り回しが不適切なため、トランクの開閉操作を頻りに繰り返すと当該配線が損傷するものがあり、最悪の場合、後部灯火類の一部が点灯しなくなるおそれがある。

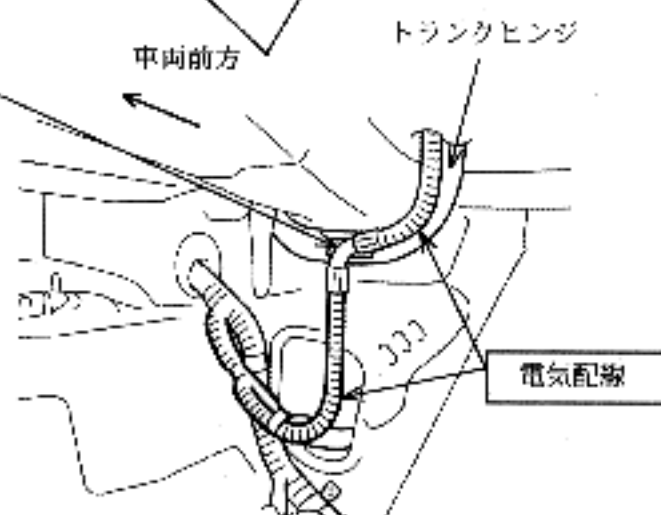

注：□は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該電気配線の取り回しを変更してクランプを追加した対策品に交換する。

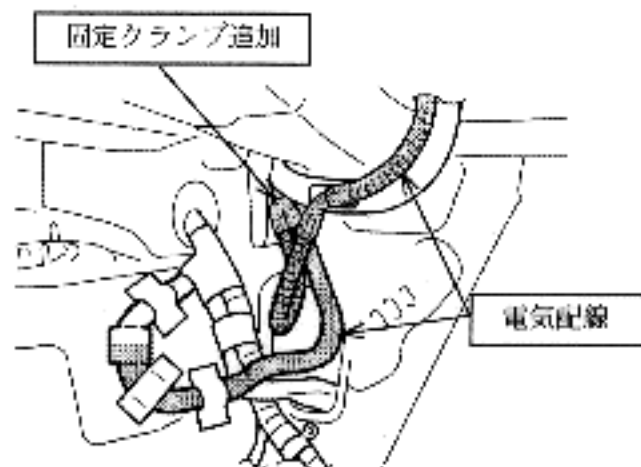

識別：5592ボト-助……黄色のペイントをトランクヒンジ側面に塗布する。

5592道路巡回車……白色のペイントをトランクヒンジ側面に塗布する。